

## **CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO PER IL CICLO DI PIANIFICAZIONE 2022-2027**

Nel presente allegato sono ripresi i principali elementi di aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico padano, relativi al territorio lombardo.

In particolare sono sintetizzati i contenuti relativi a:

- individuazione dei corpi idrici lombardi oggetto specifico della pianificazione del distretto idrografico DEL fiume Po per il periodo 2022-2027;
- classificazione dei corpi idrici superficiali per lo stato ecologico e lo stato chimico e dei corpi idrici sotterranei per lo stato chimico e lo stato quantitativo;
- obiettivi ambientali;
- analisi delle pressioni e valutazione degli impatti sui corpi idrici;
- prima individuazione delle misure a responsabilità regionale per il periodo 2022-2027.

Individuazione dei corpi idrici, classificazione e obiettivi sono ripresi, per ciascun idrico, nelle tabelle 1, 2 e 3 riportate nelle pagine seguenti, in maniera distinta per corpi idrici lacustri, fluviali e sotterranei. In tabella 4 sono invece riportate le misure a responsabilità regionale per il periodo pianificatorio 2022-2027.

### **1. Individuazione dei corpi idrici lombardi oggetto specifico della pianificazione di distretto idrografico**

Come disposto dalla direttiva quadro acque (DQA, direttiva 2000/60/CE) e seguendo i criteri definiti dal Dlg 152/06, il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po deve individuare l'insieme dei corpi idrici che sono principale oggetto della pianificazione stessa e a cui sono attribuiti gli obiettivi di qualità indicati dalla direttiva secondo le scadenze temporali del 2015, 2021 e 2027.

I corpi idrici, definiti come "entità discreta e significativa", sono l'unità base di valutazione, appartenente ad una sola tipologia di acque, che presentano caratteristiche omogenee relativamente allo stato, alle pressioni e agli impatti che subiscono; ad essi sono poi associati gli obiettivi ambientali fissati dalla direttiva quadro acque.

Sono pertanto individuati più tipi di corpi idrici: fluviali, lacustri e sotterranei.

Per la revisione del Piano di gestione, tenendo conto, in particolare, dell'esperienza acquisita da ARPA mediante i monitoraggi condotti tra il 2014 e il 2019, è stato effettuato un limitato numero di modifiche alla perimetrazione dei corpi idrici fluviali (8) oltre a un limitato numero di individuazione di nuovi corpi idrici (2) e di eliminazione (5) di corpi idrici individuati nei precedenti cicli e ritenuti poco significativi, portando il totale a 674 corpi idrici.

Per i corpi idrici lacustri non sono state ritenute necessarie modifiche ad eccezione che per il lago di Castellarò, escluso dall'elenco dei corpi idrici per via delle ridotte dimensioni; è pertanto confermata l'individuazione di 51 corpi idrici.

Infine per i corpi idrici sotterranei, già oggetto di ridefinizione col PdGPo 2015, non sono state previste modifiche di perimetrazione e rimane pertanto confermata l'individuazione dei 30 corpi idrici sotterranei fatta per il precedente sessennio pianificatorio.


### **2. Classificazione dello stato dei corpi idrici e obiettivi ambientali**

La direttiva 2000/60/CE dispone che ad ogni corpo idrico sia associato un obiettivo ambientale e la scadenza entro cui raggiungerlo. A fronte dell'obiettivo generale del raggiungimento del buono stato entro il 2015, la direttiva aveva previsto la possibilità della proroga al 2021 oppure al 2027, nei casi in cui la complessità dei fattori responsabili del degrado fosse stata ritenuta tale da non consentire il miglioramento necessario se


non in un arco temporale più lungo, oppure della definizione di obiettivi in deroga nei casi di non fattibilità tecnica o costo sproporzionato del raggiungimento del buono stato.

Sulla base dei monitoraggi condotti tra il 2014 e il 2019 ARPA ha completato la classificazione dello stato dei corpi idrici di piano. Nelle figure seguenti sono mostrate le sintesi, distinte tra corpi idrici superficiali e sotterranei, delle classificazioni operate da ARPA Lombardia e integrate con i dati acquisiti dalle regioni confinanti relativamente ai corpi idrici interregionali nonché il confronto complessivo tra lo stato relativo ai sessenni 2009-2014 e 2014-2019.


**Stato ecologico corpi idrici superficiali 2014-2019**

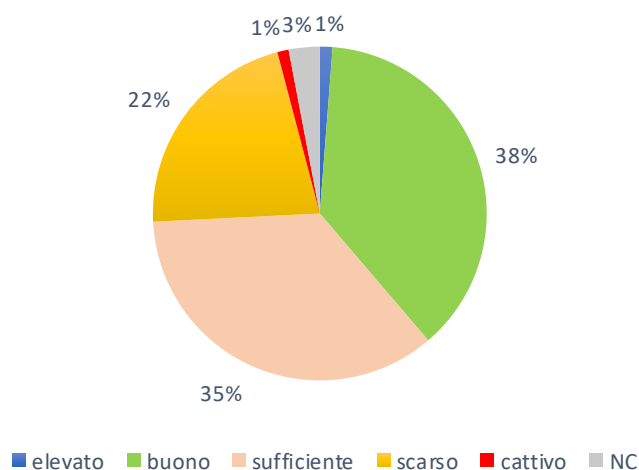


**Stato chimico corpi idrici superficiali 2014-2019**

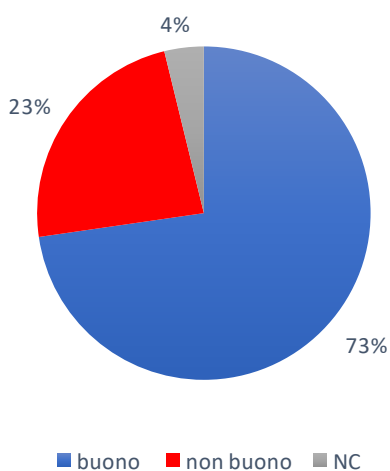


**Stato chimico corpi idrici sotterranei 2014-2019**

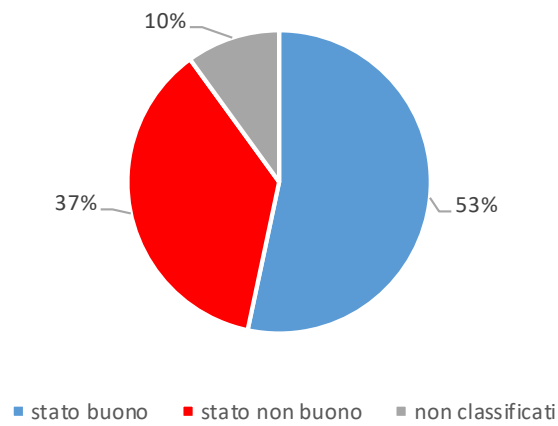


**Stato quantitativo corpi idrici sotterranei 2014-2019**

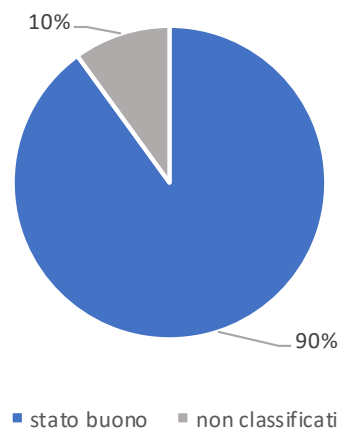

**Variazione complessiva stato ecologico corpi idrici superficiali 2009-2014 vs 2014-2019**

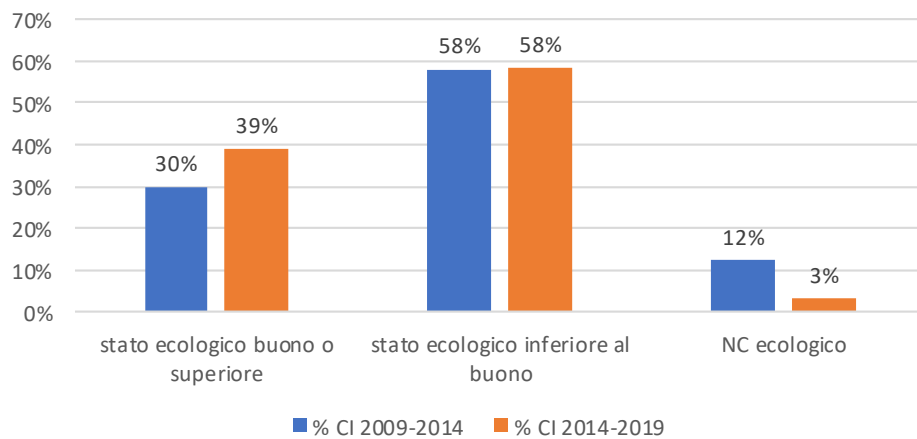

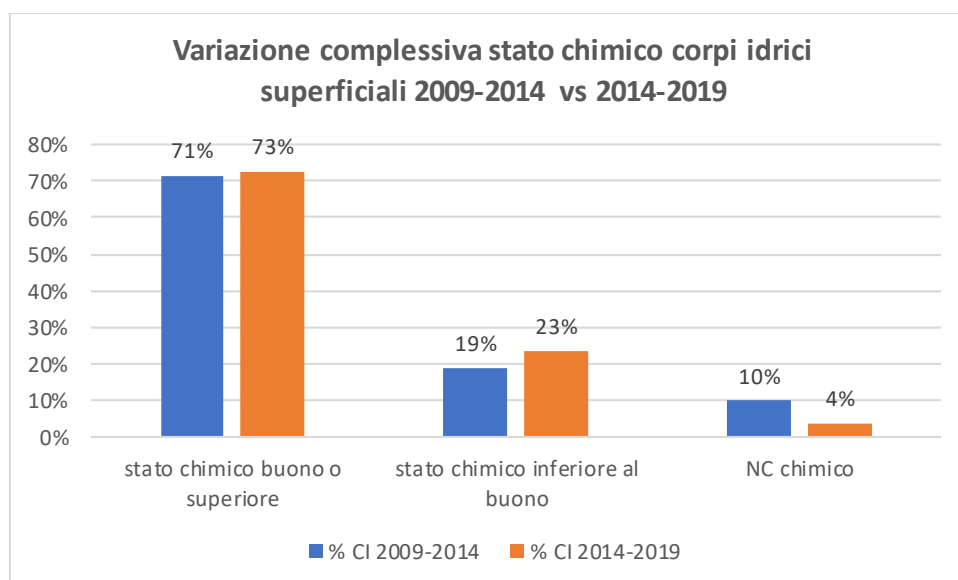

Si rileva che gli obiettivi di buono stato ecologico e buono stato chimico sono stati raggiunti rispettivamente dal 39% e dal 73% dei corpi idrici superficiali mentre gli obiettivi di buono stato chimico e buono stato quantitativo sono stati raggiunti nel 53% e nel 90% dei corpi idrici sotterranei.

Per le acque superficiali (laghi e fiumi), il quadro che emerge dal confronto tra stato attuale e stato relativo al sessennio 2009-2014 appare sostanzialmente stazionario e ancora distante, in particolare per quanto riguarda lo stato ecologico, dall'obiettivo generale del buono stato. Il confronto tra lo stato attuale e quello passato non è di semplice interpretazione, in quanto sono intervenute significative modifiche sia ai criteri di classificazione stabiliti a livello sovraordinato, sia al programma di monitoraggio ARPA, in seguito al miglioramento e all'ottimizzazione dei monitoraggi biologico e chimico effettuati dall'agenzia. Nonostante ciò la stazionarietà complessiva dello stato delle acque superficiali non sembra addebitabile, se non in misura limitata, a tali circostanze e rimarca la necessità di un rafforzamento delle misure di piano e di una loro piena e più efficace attuazione.

In taluni casi è inoltre ipotizzabile che le condizioni naturali di recupero dei corpi idrici richiedano tempi più lunghi del sessennio di pianificazione. Di questo aspetto si è tenuto conto nella riattribuzione degli obiettivi, come meglio precisato nei successivi paragrafi.

Per la ridefinizione degli obiettivi ambientali per il prossimo sessennio pianificatorio si è partiti dall'analisi della situazione attuale, sviluppando alcune elaborazioni e valutazioni ulteriori a supporto delle decisioni. Le scelte di ridefinizione degli obiettivi sono peraltro parzialmente vincolate da criteri e condizioni previsti dalla DQA, dagli indirizzi attuativi forniti a livello comunitario negli ultimi anni e da decisioni condivise a livello di distretto padano. Di seguito si riportano le valutazioni effettuate in relazione alle diverse tipologie di corpi idrici che risultano attualmente in stato non buono, nello sviluppo delle quali si è tenuto conto dei suddetti vincoli e indirizzi.

#### Acque sotterranee

Nonostante le misure già attuate o in corso, principalmente legate a interventi di bonifica di suoli e falde contaminate, alle misure per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e alle misure di contenimento dell'inquinamento da fertilizzanti, i lunghi tempi di ricambio delle acque di falda fanno propendere per il raggiungimento dell'obiettivo del buono stato chimico dopo il 2027, innanzitutto proprio per la natura dei corpi idrici sotterranei. Per confermare o meno questa ipotesi sono stati valutati i trend degli inquinanti che

causano attualmente il declassamento in 11 corpi idrici e, sulla base della proiezione di tale tendenza al 2027, è stata valutata la possibilità di raggiungimento del buono stato. L'esito di tale valutazione porta a proporre l'obiettivo di raggiungimento del buono stato entro il 2027 per 3 ulteriori corpi idrici e a rinviarlo a data successiva al 2027 per 8 corpi idrici. Per i 16 corpi idrici attualmente classificati in buono stato chimico è confermato l'obiettivo del mantenimento del buono stato. Al fine di migliorare le valutazioni condotte e orientare al meglio le misure di tutela, si procederà a una più estesa valutazione delle tendenze dei valori di concentrazione degli inquinanti che determinano i superamenti dei valori soglia previsti dalla normativa, in modo da includere ulteriori sostanze e corpi idrici rispetto a quelli che risultano attualmente in stato non buono.

Relativamente allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei, le valutazioni effettuate circa i trend piezometrici, pur non evidenziando situazioni di criticità tali da richiedere la classificazione in stato quantitativo non buono, rimarcano altresì la necessità di chiarire meglio se, in talune aree della regione, sussistano tendenze in atto di significativa riduzione dei livelli di falda attribuibili alla combinazione dell'estrazione di acqua dal sottosuolo e dall'andamento della ricarica.

### Laghi

Anche per diversi laghi i lunghi tempi di ricambio delle acque e, in taluni casi, l'accumulo di inquinanti nei sedimenti e negli strati più profondi rendono improbabile un rapido miglioramento dello stato qualitativo, anche dove sono già in essere misure di risanamento o di prevenzione dell'immissione di inquinanti. Sulla base della valutazione dell'entità dello scostamento dal buono stato della qualità delle acque, della presenza di misure di risanamento già in atto, della maggiore inerzia di taluni sistemi lacustri e delle specificità che caratterizzano i diversi corpi idrici, si ritiene che il raggiungimento del buono stato ecologico possa avvenire solo oltre il 2027 per 20 corpi idrici lacustri mentre per 5 laghi attualmente in stato ecologico non buono, si ritiene che l'obiettivo sia raggiungibile già entro il 2027. Per i 26 corpi idrici attualmente classificati in buono stato ecologico è confermato l'obiettivo del mantenimento del buono stato. Le complesse dinamiche da cui dipende l'evoluzione della qualità delle acque dei laghi richiede tuttavia che nel prossimo futuro si svolgano gli idonei approfondimenti scientifici necessari sia per comprendere meglio le tendenze in atto sia per indirizzare in maniera ottimale le misure di miglioramento.

### Fiumi

Per i corsi d'acqua i tempi di risposta alle misure sono meno lenti, sebbene anch'essi abbiano delle "inerzie" di sistema, per cui in taluni casi il miglioramento dello stato ecologico può avvenire solo a distanza di alcuni anni dall'attuazione delle misure. La casistica molto variegata di situazioni, la loro numerosità e gli svariati e diffusi fattori di pressione che determinano lo stato ecologico (a titolo esemplificativo si citano gli scarichi industriali e civili, i prelievi a uso irriguo e idroelettrico, l'uso di fertilizzanti e di pesticidi e le alterazioni degli habitat e dello stato idromorfologico dovuto alle opere di regimazione, difesa del suolo e all'urbanizzazione) rendono molto più articolata e impegnativa la valutazione puntuale delle possibilità di recupero di un buono stato e delle misure necessarie in ciascuno specifico caso (livello di dettaglio richiesto dalla normativa comunitaria), oltre ai connessi costi per la loro attuazione. In considerazione di quanto sopra si ritiene pertanto di mantenere per tutti i corsi d'acqua attualmente in stato ecologico inferiore al buono l'obiettivo del raggiungimento del buono stato entro il 2027, nella consapevolezza che nei prossimi anni dovrà tuttavia essere sviluppata un'attività di valutazione dettagliata per definire le misure più efficaci e garantire l'attuazione attraverso i necessari strumenti normativi, finanziari e di governance nonché i necessari approfondimenti al fine di applicare gli indirizzi comunitari e nazionali in tema di valutazione della fattibilità tecnica del raggiungimento degli obiettivi e dei costi connessi. Per i corpi idrici che già hanno raggiunto il buono stato ecologico o lo stato elevato l'obiettivo sarà il mantenimento dello stato attuale.

Per i corsi d'acqua ed i territori più critici sono peraltro già in corso o sono previsti importanti investimenti strutturali sia sul Servizio Idrico Integrato che di rinaturalizzazione / riqualificazione (anche associati ad interventi di difesa del suolo – cosiddette misure “win win”).

Limitatamente allo stato chimico dei corpi idrici fluviali, gli indirizzi comunitari, in considerazione di specifiche sostanze inquinanti riconosciute come “inquinanti ubiquitari” o il cui utilizzo è già stato oggetto in passato di divieti o forti restrizioni ma la cui persistenza ambientale comporta tempi lunghi per ottenere la riduzione della presenza nelle acque, consentono di fissare il raggiungimento del buono stato in tempi più lunghi del 2027 a causa delle condizioni naturali che determinano tali tempi. Questa possibilità è altresì prevista per le sostanze per le quali la normativa comunitaria ha recentemente fissato degli standard di qualità più restrittivi di quelli previgenti nonché per le sostanze di nuova introduzione tra gli elenchi di quelle prioritarie (individuate dalla direttiva 105/2008/CE). Per i corpi idrici in cui il mancato raggiungimento dell'obiettivo buono dipende da sostanze che rientrano tra quelle sopra indicate, per i quali è lecito ipotizzare lunghi tempi di attenuazione naturale dei livelli di concentrazione degli inquinanti, si è ritenuto pertanto di fissare il raggiungimento dell'obiettivo di buono stato chimico oltre il 2027 (in Lombardia rientrano in tale casistica 116 corpi idrici).

### **3. Analisi delle pressioni e valutazione degli impatti sui corpi idrici**

La revisione del Piano di Gestione, in accordo con le richieste della direttiva quadro acque, deve basarsi su una dettagliata analisi delle pressioni sulle acque esercitate dai determinanti (socio-economici e ambientali) che caratterizzano il territorio del distretto e sulla valutazione dei loro impatti sullo stato dei corpi idrici.

Ai fini del Piano di Gestione, l'analisi delle pressioni deve consentire di individuare quelle ritenute significative per lo stato dei corpi idrici, cioè quelle che possono pregiudicare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale secondo le tempistiche previste dalla direttiva comunitaria.


Una pressione è definita “significativa” qualora da sola, o in combinazione con altre, contribuisce ad un impatto (un peggioramento dello stato) che può mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Nell'aggiornamento dell'analisi di pressioni e impatti, in coerenza con le decisioni assunte a scala distrettuale, sono state in linea generale seguite le indicazioni della linea guida ISPRA per l'analisi delle pressioni ai sensi della direttiva 2000/60/CE (MLG 177/2018), apportando le necessarie variazioni metodologiche laddove la disponibilità dei dati non ne ha consentito l'applicazione.

L'approfondimento delle relazioni specifiche tra pressioni, stato attuale dei corpi idrici e le misure è un processo che dovrà essere ulteriormente implementato nel corso del sessennio di attuazione del Piano, sia perché alcune basi informative (data base relativi a specifiche tematiche) denotano ancora limiti che ne impediscono adeguate considerazioni, sia perché alcune dinamiche non sono ancora sufficientemente conosciute (ad esempio l'interazione tra corpi idrici superficiali e sotterranei o la relazione tra le alterazioni idromorfologiche e lo stato degli elementi biologici).

Nei limiti dei dati a disposizione, le valutazioni effettuate hanno consentito di mettere in luce le principali pressioni che contribuiscono a determinare lo stato dei corpi idrici; il livello di dettaglio territoriale necessario per l'attuazione della direttiva quadro acque (singolo corpo idrico e relativo bacino drenante) richiede tuttavia che al fine di poter indirizzare adeguatamente le politiche regionali e le attività e programmazioni dei vari soggetti coinvolti nella loro attuazione, siano condotte le opportune verifiche e approfondimenti per consolidare gli esiti delle valutazioni.

Di seguito si riporta il risultato relativo ai corpi idrici fluviali delle valutazioni delle più diffuse tipologie di pressione ritenute significative.

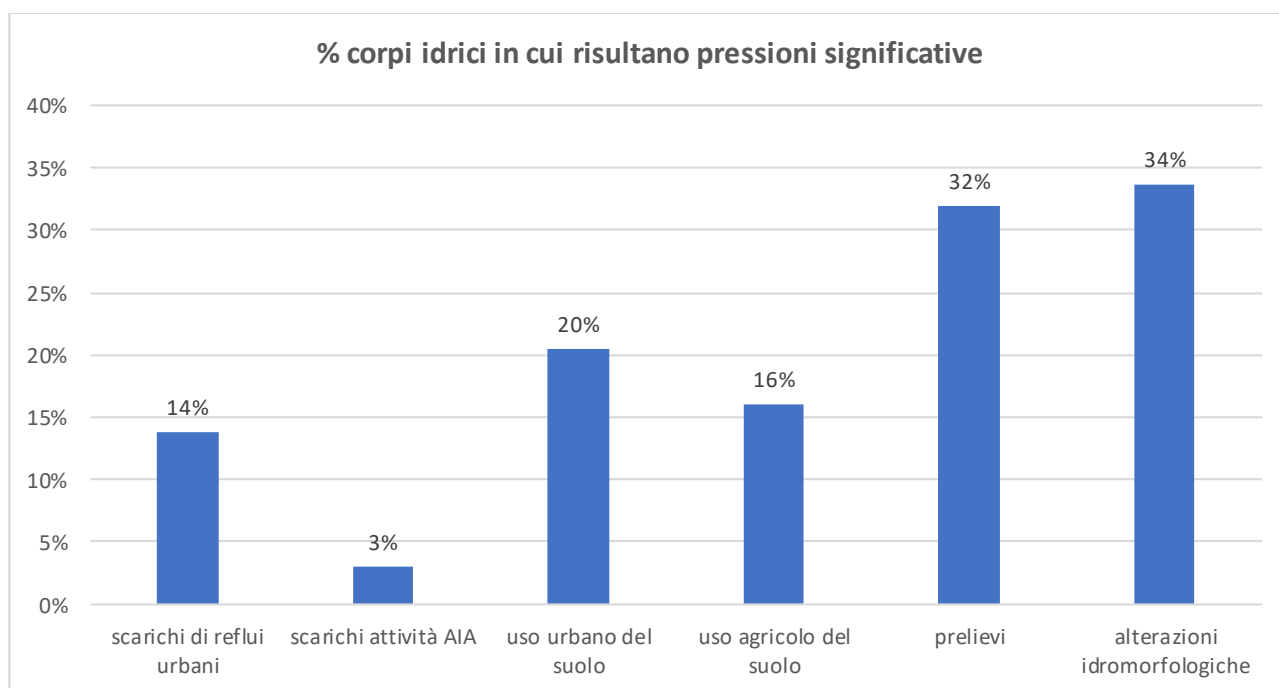

#### 4. Prima individuazione delle misure a responsabilità regionale per il periodo 2022-2027

Le misure di piano sono state impostate seguendo i criteri e la struttura definiti a livello distrettuale. Tale struttura prevede la declinazione delle “misure chiave”, definite nelle linee guida comunitarie per il Reporting della direttiva quadro acque, in “misure individuali”.

L’albero delle misure distrettuale si articola in 128 misure individuali, tra le quali si è operata la scelta di quelle che possono ritenersi a prevalente responsabilità regionale, in quanto programmate, promosse o attuate direttamente da Regione Lombardia, o in quanto in capo ad altri soggetti territoriali che operano a livello regionale o subregionale.

Altre misure che implicano invece un approccio a scala di distretto idrografico non sono state individuate tra quelle oggetto del presente allegato e troveranno comunque idonea collocazione nella programmazione delle misure di livello distrettuale del PdGPO.

Considerato il gap tra lo stato attuale e l’obiettivo generale del buono stato, è evidente come il raggiungimento degli obiettivi ambientali richieda un consistente sforzo per prevedere e attuare misure efficaci di risanamento, non solo da parte di Regione ma soprattutto da parte degli attori locali, che con le loro scelte di pianificazione territoriale, programmazione e realizzazione degli interventi, monitoraggio e presidio del territorio incidono sulla qualità degli ambienti acquatici.

In seno a Regione inoltre sarà necessaria la piena collaborazione da parte di una pluralità di Direzioni Generali, agendo in linea con la Strategia Regionale sullo Sviluppo Sostenibile.

In questa fase di aggiornamento del PdGPO è stata effettuata la sola revisione dell’individuazione delle misure.

L’imminente aggiornamento della pianificazione distrettuale costituisce un primo momento di verifica che dovrà proseguire con l’aggiornamento della programmazione operativa delle misure e con l’aggiornamento del Programma regionale di Tutela e Usi delle Acque (PTUA).

**Tabella 1 - Corpi idrici superficiali: corsi d’acqua**

Codice PdGPO 2021	Codice PdGPO 2015	Nome corpo idrico fluviale	Natura	Stato-Potenziale Ecologico	Obiettivo Ecologico	Stato Chimico	Obiettivo Chimico
IT03N008060004011LO	IT03N008060004011LO	Abbioccolo (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POAD3SEARCLO	IT03POAD3SEARCLO	Acqua Rossa (Roggia)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001023011LO	IT03N008001023011LO	Acqualina (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080980011LO	IT03N0080980011LO	Acquanegra (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3AACA1LO	IT03POOG3AACA1LO	Acque Alte (Canale)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
	IT03POAD3SEASCA1LO	Adda - Serio (Canale)	artificiale	buono		non classificato	
IT03POAD3ACCA1LO	IT03POAD3ACCA1LO	Adda (Collettore)	artificiale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00800110LO	IT03N00800110LO	Adda (Fiume)	naturale	buono	mantenimento stato buono	non buono	buono oltre il 2027
IT03N00800111LO	IT03N00800111LO	Adda (Fiume)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N00800112ALO		Adda (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N00800112BLO		Adda (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
	IT03N00800112LO	Adda (Fiume)	naturale	sufficiente		non buono	
IT03N00800113LO	IT03N00800113LO	Adda (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080011LO	IT03N0080011LO	Adda (Fiume)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080012LO	IT03N0080012LO	Adda (Fiume)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080013LO	IT03N0080013LO	Adda (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080014ALO	IT03N0080014ALO	Adda (Fiume)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080014BLO	IT03N0080014BLO	Adda (Fiume)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080015LO	IT03N0080015LO	Adda (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080016LO	IT03N0080016LO	Adda (Fiume)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080017LO	IT03N0080017LO	Adda (Fiume)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080018LO	IT03N0080018LO	Adda (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080019LO	IT03N0080019LO	Adda (Fiume)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001B1LO	IT03N008001B1LO	Adda Vecchia (Torrente)	fortemente modificato*	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080440701LO	IT03N0080440701LO	Addetta (Colatore)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008060004041LO	IT03N008060004041LO	Agna (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008060004042LO	IT03N008060004042LO	Agna (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080036LO	IT03N0080036LO	Agogna (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N008290001011LO	IT03N008290001011LO	Agognetta di Sannazzaro (Colatore)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N0083581LO	IT03N0083581LO	Agognetta Ponteverde (Roggia)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010011LO	IT03N0080010011LO	Albano (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010012LO	IT03N0080010012LO	Albano (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00800102318021LO	IT03N00800102318021LO	Albina (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
ITARW01FI04900010LO	ITARW01FI04900010LO	Allegrezza (Cavo)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600611LO	IT03N0080600611LO	Allione (Torrente)	naturale	elevato	mantenimento stato elevato	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600612LO	IT03N0080600612LO	Allione (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	non buono	buono al 2027
IT03N008001006161LO	IT03N008001006161LO	Ambriola (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N00804400201101LO	IT03N00804400201101LO	Antiga (Torrente)	naturale	non classificato	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001016012ULO	IT03N008001016012ULO	Antognasco (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	non buono	buono al 2027
IT03N0080880011LO	IT03N0080880011LO	Ardivestra (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POARCA1LO	IT03POARCA1LO	Ariazzolo (Colatore)	artificiale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0082900011LO	IT03N0082900011LO	Ariazzolo Vecchio	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono al 2027



Codice PdGPO 2021	Codice PdGPO 2015	Nome corpo idrico fluviale	Natura	Stato-Potenziale Ecologico	Obiettivo Ecologico	Stato Chimico	Obiettivo Chimico
IT03N0080010021LO	IT03N0080010021LO	Armisa (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001A1LO	IT03N008001A1LO	Arno (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080880051LO	IT03N0080880051LO	Aronchio (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0081020231LO	IT03N0081020231LO	Avagnone (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600201LO	IT03N0080600201LO	Avio (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600791LO	IT03N0080600791LO	Bagnadore (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3BACA1LO	IT03POOG3BACA1LO	Baioncello (Roggia)	artificiale	buono	mantenimento stato buono	non buono	buono al 2027
IT03POOG3MEBACA1LO	IT03POOG3MEBACA1LO	Bambinello (Vaso)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008056007401LO	IT03N008056007401LO	Barbarano (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080981151LO	IT03N0080981151LO	Bardello (Fiume)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT080101000000001IR	IT080101000000001IR	Bardonezza (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT080101000000002_3IR		Bardonezza (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
	IT080101000000003IR	Bardonezza (Torrente)	naturale	sufficiente		buono	
	IT080101000000002IR	Bardonezza (Torrente)	naturale	sufficiente		buono	
ITIR0101000000001IR	ITIR0101000000001IR	Bardonezza (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00806101011LO	IT03N00806101011LO	Barona (Roggia)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N008056012LO		Begotta-Freddo (Rio)	naturale		buono al 2027		buono al 2027
IT03N0080010031LO	IT03N0080010031LO	Belviso (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010032LO	IT03N0080010032LO	Belviso (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POAD3BECA1LO	IT03POAD3BECA1LO	Benzona (Roggia)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N0080440311LO	IT03N0080440311LO	Bevera (Rio)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080440501LO	IT03N0080440501LO	Bevera (Roggia)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N00804100201011LO	IT03N00804100201011LO	Bevera (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080440511LO	IT03N0080440511LO	Bevera (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non classificato	buono al 2027
IT03N0080440512LO	IT03N0080440512LO	Bevera (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N00800100401A1LO	IT03N00800100401A1LO	Bitto di Albaredo (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001004012LO	IT03N008001004012LO	Bitto di Gerola e di Morbegno (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080980350508011LO	IT03N0080980350508011LO	Bizzo (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non classificato	buono al 2027
IT03N0080011181LO	IT03N0080011181LO	Bocco (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080980071LO	IT03N0080980071LO	Boesio (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N008001018011LO	IT03N008001018011LO	Boggia (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3CE3BOCA1LO	IT03POOG3CE3BOCA1LO	Bolgare (Roggia)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
	IT03POIG3MGCIBOCA1LO	Bolla (Cavo)	artificiale	sufficiente		buono	
IT03N0080980350513021LO	IT03N0080980350513021LO	Bolletta (Rio)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001023021LO	IT03N008001023021LO	Bondione (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010651LO	IT03N0080010651LO	Bondone (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT030013281IR	IT030013281IR	Bonifica Mantovana	artificiale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008060008041LO	IT03N008060008041LO	Borgo (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00806000804A1LO	IT03N00806000804A1LO	Borgo (Torrente)	naturale	elevato	mantenimento stato elevato	buono	mantenimento stato buono
IT03POAD3SEBOCA1LO	IT03POAD3SEBOCA1LO	Borgogna (Roggia)	artificiale	non classificato	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001006231LO	IT03N008001006231LO	Borgogna (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001006232LO	IT03N008001006232LO	Borgogna (Torrente)	naturale	non classificato	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00800100606011LO	IT03N00800100606011LO	Borleggia (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600021LO	IT03N0080600021LO	Borlezza (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600022LO	IT03N0080600022LO	Borlezza (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono

Codice PdGPO 2021	Codice PdGPO 2015	Nome corpo idrico fluviale	Natura	Stato-Potenziale Ecologico	Obiettivo Ecologico	Stato Chimico	Obiettivo Chimico
IT03N00806000201031LO	IT03N00806000201031LO	Borzo (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080440071LO	IT03N0080440071LO	Bova (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	non buono	buono oltre il 2027
IT03N00804400201102LO	IT03N00804400201102LO	Bozzente (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080440020110A1LO	IT03N0080440020110A1LO	Bozzente (Torrente)	naturale	non classificato	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00809811501051LO	IT03N00809811501051LO	Brabbia (Canale)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010051LO	IT03N0080010051LO	Braulio (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001055011IN	IT03N008001055011IN	Breggia (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001055012IN	IT03N008001055012IN	Breggia (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03POAD3BRBMCLO	IT03POAD3BRBMCLO	Brembilla (Roggia)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N008001006211LO	IT03N008001006211LO	Brembilla (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N0082500031LO	IT03N0082500031LO	Brembiolo (Colatore)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0082500032LO	IT03N0082500032LO	Brembiolo (Colatore)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010063LO	IT03N0080010063LO	Brembo (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010064LO	IT03N0080010064LO	Brembo (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010065LO	IT03N0080010065LO	Brembo (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010061LO	IT03N0080010061LO	Brembo di Carona (Fiume)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010062LO	IT03N0080010062LO	Brembo di Carona (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001006011LO	IT03N008001006011LO	Brembo di Mezzoldo (Fiume)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001006012LO	IT03N008001006012LO	Brembo di Mezzoldo (Fiume)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001006041LO	IT03N008001006041LO	Brembo di Valleve (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008060004051LO	IT03N008060004051LO	Caffaro (Fiume)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008060004052LO	IT03N008060004052LO	Caffaro (Fiume)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
ITIRN008060004053IR	ITIRN008060004053IR	Caffaro (Fiume)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080011191LO	IT03N0080011191LO	Caldenno (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POMI3GOCA1LO	IT03POMI3GOCA1LO	Caldone (Canale)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03POMI3CACA1LO	IT03POMI3CACA1LO	Caldone (Scolo)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080011621LO	IT03N0080011621LO	Caldone (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080011622LO	IT03N0080011622LO	Caldone (Torrente)	fortemente modificato*	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0083561LO	IT03N0083561LO	Canarolo di Torre de' Negri	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080440101LO	IT03N0080440101LO	Cantalupo (Rio)	naturale	non classificato	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00800100601031LO	IT03N00800100601031LO	Caravino (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008098140021LO	IT03N008098140021LO	Carminala (Roggia) - Moraschino (Colatore)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080590011LO	IT03N0080590011LO	Carona (Roggia)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080982751LO	IT03N0080982751LO	Carona (Roggia) - Vernavola (Roggia)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080011061LO	IT03N0080011061LO	Caronella (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001028021LO	IT03N008001028021LO	Caronno (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001028022LO	IT03N008001028022LO	Caronno (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
	IT03POCZCA1LO	Cauzza (Roggia)	artificiale	buono		buono	
IT03N00800119113011LO	IT03N00800119113011LO	Cava (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3SVCA1LO	IT03POOG3SVCA1LO	Cavata (Scolo)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001017041LO	IT03N008001017041LO	Cavrucco (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001010061LO	IT03N008001010061LO	Cedec (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3NACRCA1LO	IT03POOG3NACRCA1LO	Ceriana (Canale)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080011201LO	IT03N0080011201LO	Cervio (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600032LO	IT03N0080600032LO	Cherio (Fiume)	fortemente modificato	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027

Codice PdGPO 2021	Codice PdGPO 2015	Nome corpo idrico fluviale	Natura	Stato-Potenziale Ecologico	Obiettivo Ecologico	Stato Chimico	Obiettivo Chimico
IT03N0080600033LO	IT03N0080600033LO	Cherio (Fiume)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N00806000412LO	IT03N00806000412LO	Chiese (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00806000413LO	IT03N00806000413LO	Chiese (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00806000414LO	IT03N00806000414LO	Chiese (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N00806000415ALO		Chiese (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N00806000415BLO		Chiese (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
	IT03N00806000415LO	Chiese (Fiume)	naturale	sufficiente		non buono	
IT03N00806000416LO	IT03N00806000416LO	Chiese (Fiume)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03POOG3CPCA1LO	IT03POOG3CPCA1LO	Cidellara - Piave (Scolo)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3MGCICA1LO	IT03POOG3MGCICA1LO	Ciria (Cavo)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00809803505031LO	IT03N00809803505031LO	Civagno (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080600241LO	IT03N0080600241LO	Clegna (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080410020102A1IN	IT03N0080410020102A1IN	Clivio (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	non buono	buono oltre il 2027
IT03N008001018121LO	IT03N008001018121LO	Codera (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080981061LO	IT03N0080981061LO	Colmegno (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N0083530011LO	IT03N0083530011LO	Cona (Roggia)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080222LO	IT03N0080222LO	Coppa (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N0080010551LO	IT03N0080010551LO	Cosia (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010552LO	IT03N0080010552LO	Cosia (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03POAD3SECRLO	IT03POAD3SECRLO	Cresmiero (Roggia)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001018341LO	IT03N008001018341LO	Crezza (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008098035051LO	IT03N008098035051LO	Cuccio (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008098035052LO	IT03N008098035052LO	Cuccio (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	non buono	buono oltre il 2027
IT03N008001006151LO	IT03N008001006151LO	Cuccio di San Bartolomeo (Torrente) - Valle del Molino (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001191010101011LO	IT03N008001191010101011LO	Curone (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080264LO	IT03N0080264LO	Curone (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008056007601LO	IT03N008056007601LO	D'Avigo (Rio)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008060A1LO	IT03N008060A1LO	Davine (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0081220011LO	IT03N0081220011LO	De Cardenas (Cavo) - Scaricatore in Po Morto	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N008060004061LO	IT03N008060004061LO	Degnone (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008060004062LO	IT03N008060004062LO	Degnone (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080981401LO	IT03N0080981401LO	Dei Frati (Canale) - Comuna (Roggia)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3DEDVCA1LO	IT03POOG3DEDVCA1LO	Delmona Vecchia (Canale)	artificiale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3AADOCA1LO	IT03POOG3AADOCA1LO	Delmoncello (Canale)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3AADODACA1LO	IT03POOG3AADODACA1LO	Delmoncina (Canale)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
ITARW01FI05100010LO	ITARW01FI05100010LO	Derbasco (Canale)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600051LO	IT03N0080600051LO	Dezzo (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600052LO	IT03N0080600052LO	Dezzo (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001137011LO	IT03N008001137011LO	Di Bares (Torrente)	naturale	elevato	mantenimento stato elevato	buono	mantenimento stato buono
IT03N0083610011LO	IT03N0083610011LO	Di Frascarolo (Roggia)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N0083571LO	IT03N0083571LO	Di Sommo (Roggiolo)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0083531IR	IT03N0083531IR	Di Valle (Roggia) - Scaricatore della Roggia di Valle - Breme (Canale)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3MACA1LO	IT03POOG3MACA1LO	Diversivo Magio (Cavo)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N008001006421LO	IT03N008001006421LO	Dordo (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non classificato	buono al 2027
IT03N008001006422LO	IT03N008001006422LO	Dordo (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027

Codice PdGPO 2021	Codice PdGPO 2015	Nome corpo idrico fluviale	Natura	Stato-Potenziale Ecologico	Obiettivo Ecologico	Stato Chimico	Obiettivo Chimico
IT03N008060008121LO	IT03N008060008121LO	Dorgola (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010060103041LO	IT03N0080010060103041LO	D'Ornica (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	non classificato	buono al 2027
IT03N00805600739071LO	IT03N00805600739071LO	Draonello (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3ASCA1LO	IT03POOG3ASCA1LO	Dugale Aspice (Colatore)	artificiale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3NACA1LO	IT03POOG3NACA1LO	Dugale Casumenta (Canale)	artificiale	scarso	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03POSEPMCA1LO	IT03POSEPMCA1LO	Dugale Parmigiana Moglia (Canale)	artificiale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POPOCA1LO	IT03POPOCA1LO	Dugale Pozzolo (Colatore)	artificiale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POAD3BRMACA1LO	IT03POAD3BRMACA1LO	Enel (Canale) - Masnada (Roggia)	artificiale	non classificato	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001006031LO	IT03N008001006031LO	Enna (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	non classificato	buono al 2027
IT03N008001006032LO	IT03N008001006032LO	Enna (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080030022LO	IT03N0080030022LO	Erbognone (Scaricatore)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080010571LO	IT03N0080010571LO	Esino (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008060008101LO	IT03N008060008101LO	Faidana (Torrente) - Gobbia (Torrente)	naturale	cattivo	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N00800105501121IN	IT03N00800105501121IN	Faloppia (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080011211LO	IT03N0080011211LO	Finale (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
ITARW01FI00100050LV	ITARW01FI00100050LV	Fissero (Canale) - Canalbianco (Canale)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3MEFICA1LO	IT03POOG3MEFICA1LO	Fiume (Vaso)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N0080600391LO	IT03N0080600391LO	Fiumecolo (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N00800100604011LO	IT03N00800100604011LO	Foppolo (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	non classificato	buono al 2027
IT03POOG3CHFMCA1LO	IT03POOG3CHFMCA1LO	Fossa Magna (Canale)	artificiale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
ITARW01FI01600010LV	ITARW01FI01600010LV	Fossa Ponte Molino - Maestra	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0083551LO	IT03N0083551LO	Fossadone	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POFOCA1IR	IT03POFOCA1IR	Fossalta (Canale)	artificiale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POFSCA1LO	IT03POFSCA1LO	Fossalta Superiore (Canale)	artificiale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POMI4FOCA1LO	IT03POMI4FOCA1LO	Fossamana (Fosso)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03POFVCA1LO	IT03POFVCA1LO	Fossaviva (Canale)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
	IT03POMBCENRFRCA1LO	Frata (Colatore)	artificiale	buono		buono	
IT03N0080010101LO	IT03N0080010101LO	Frodolfo (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010102LO	IT03N0080010102LO	Frodolfo (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010621LO	IT03N0080010621LO	Galavesa (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3MEGACA1LO	IT03POOG3MEGACA1LO	Galbuggine (Scolo)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008060008071LO	IT03N008060008071LO	Gambidolo (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POMOPBCA1LO	IT03POMOPBCA1LO	Gandiolo (Colatore)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008044003021LO	IT03N008044003021LO	Garbogera (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N008060008351LO	IT03N008060008351LO	Garza (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N008060008352LO	IT03N008060008352LO	Garza (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N008060008353LO	IT03N008060008353LO	Garza (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N008001010011LO	IT03N008001010011LO	Gavia (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POMI5GHCA1LO	IT03POMI5GHCA1LO	Gherardo (Canale)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080221LO	IT03N0080221LO	Ghiaia di Borgoratto (Torrente) - Coppa (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080220011LO	IT03N0080220011LO	Ghiaia di Montalto (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080980181IN	IT03N0080980181IN	Giona (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008060005081LO	IT03N008060005081LO	Gleno (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008060008021LO	IT03N008060008021LO	Gombiera (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008060004081LO	IT03N008060004081LO	Gorgone (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono

Codice PdGPO 2021	Codice PdGPO 2015	Nome corpo idrico fluviale	Natura	Stato-Potenziale Ecologico	Obiettivo Ecologico	Stato Chimico	Obiettivo Chimico
IT03N0080440020110021LO	IT03N0080440020110021LO	Gradaluso (Torrente)	naturale	non classificato	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010060201011LO	IT03N0080010060201011LO	Grandone (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non classificato	buono al 2027
IT03N008098035071ULO	IT03N008098035071ULO	Grantorella (Torrente) - Margorabbia (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600752LO	IT03N0080600752LO	Gratacasolo (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080981402LO	IT03N0080981402LO	Gravellone (Colatore) - Morasca (Colatore)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N008001162011LO	IT03N008001162011LO	Grigna (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600271LO	IT03N0080600271LO	Grigna (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600272LO	IT03N0080600272LO	Grigna (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POGNCA1LO	IT03POGNCA1LO	Gronda Nord (Canale)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03POGSCA1LO	IT03POGSCA1LO	Gronda Sud (Canale)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080600061LO	IT03N0080600061LO	Guerna (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600062LO	IT03N0080600062LO	Guerna (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080030121LO	IT03N0080030121LO	Guida (Roggia) - Gattinera (Roggia)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N00804100201071LO	IT03N00804100201071LO	Guisa (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N008098277011LO	IT03N008098277011LO	Il Cerro (Roggia)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0083541LO	IT03N0083541LO	Il Riolo (Canale)	naturale	non classificato	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001006431LO	IT03N008001006431LO	Imagna (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	non classificato	buono al 2027
IT03N008001006432LO	IT03N008001006432LO	Imagna (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG2ITCA1LO	IT03POOG2ITCA1LO	Italsider (Canale)	artificiale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N00800100602011LO	IT03N00800100602011LO	La Buliga (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non classificato	buono al 2027
IT03N008001191011LO	IT03N008001191011LO	La Molgora (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N008001191012LO	IT03N008001191012LO	La Molgora (Torrente)	naturale	cattivo	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N008001191013LO	IT03N008001191013LO	La Molgora (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N008044002011LO	IT03N008044002011LO	La Valascia (Torrente)	naturale	non classificato	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00809803505032LO	IT03N00809803505032LO	Lagadone (Canale)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3MACLCA1LO	IT03POOG3MACLCA1LO	Laghetto (Colatore)	artificiale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080441LO	IT03N0080441LO	Lambro (Fiume)	naturale	buono	mantenimento stato buono	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080442LO	IT03N0080442LO	Lambro (Fiume)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080443LO	IT03N0080443LO	Lambro (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080444LO	IT03N0080444LO	Lambro (Fiume)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080445LO	IT03N0080445LO	Lambro (Fiume)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080446LO	IT03N0080446LO	Lambro (Fiume)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080447LO	IT03N0080447LO	Lambro (Fiume)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080440021LO	IT03N0080440021LO	Lambro Meridionale (Colatore)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N0080440022LO	IT03N0080440022LO	Lambro Meridionale (Colatore)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080982761LO	IT03N0080982761LO	Lanca dei Gozzi o Piave	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N0083601LO	IT03N0083601LO	Lanca del Molino - Ravasino Vecchio (Roggia) - Ravasino (Roggia)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N0080600711LO	IT03N0080600711LO	Lanico (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001016022LO	IT03N008001016022LO	Lanterna (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001016021LO	IT03N008001016021LO	Lanterna- Scerscen (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008060008371LO	IT03N008060008371LO	Laorna (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008060008372LO	IT03N008060008372LO	Laorna (Torrente) - Gandovere (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N0080011910101011LO	IT03N0080011910101011LO	Lavandaia (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non classificato	buono al 2027
IT03N0080880081LO	IT03N0080880081LO	Lella (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00806000831011LO	IT03N00806000831011LO	Lembrio (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono

Codice PdGPO 2021	Codice PdGPO 2015	Nome corpo idrico fluviale	Natura	Stato-Potenziale Ecologico	Obiettivo Ecologico	Stato Chimico	Obiettivo Chimico
IT03N00806000831012LO	IT03N00806000831012LO	Lembrio (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010601LO	IT03N0080010601LO	Lenasco (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080980191LO	IT03N0080980191LO	Lenza (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N00800100623A1LO	IT03N00800100623A1LO	Lesina (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non classificato	buono al 2027
IT03N00800100623A2LO	IT03N00800100623A2LO	Lesina (Torrente)	naturale	non classificato	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010432LO	IT03N0080010432LO	Lesina (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010431LO	IT03N0080010431LO	Lesina occidentale (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001018021LO	IT03N008001018021LO	Liro (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001018022LO	IT03N008001018022LO	Liro (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N00800101802A1LO	IT03N00800101802A1LO	Liro (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001012021LO	IT03N008001012021LO	Liro Caurga (Torrente)	naturale	elevato	mantenimento stato elevato	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080980350507011LO	IT03N0080980350507011LO	Lirone (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080440051LO	IT03N0080440051LO	Lisone (Cavo)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080440052LO	IT03N0080440052LO	Lisone (Colatore)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080011371LO	IT03N0080011371LO	Livo (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010132ULO	IT03N0080010132ULO	Livrio (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POROLOCA1LO	IT03POROLOCA1LO	Lodolo	artificiale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N00804100201081LO	IT03N00804100201081LO	Lombra (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N008001023161LO	IT03N008001023161LO	Luio (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00804400201011LO	IT03N00804400201011LO	Lura (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N00804400201012LO	IT03N00804400201012LO	Lura (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N00804400201013LO	IT03N00804400201013LO	Lura (Torrente)	fortemente modificato*	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080471LO	IT03N0080471LO	Luria (Rio) - Brignolo (Rio)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080472LO	IT03N0080472LO	Luria (Rio) - Brignolo (Rio)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N0080470011LO	IT03N0080470011LO	Lurione (Rio) - Luria (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080470012LO	IT03N0080470012LO	Lurione (Rio) - Luria (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N0080010141LO	IT03N0080010141LO	Madrasco (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080011081LO	IT03N0080011081LO	Malgina (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010161LO	IT03N0080010161LO	Mallero (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010162LO	IT03N0080010162LO	Mallero (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	non buono	buono al 2027
IT03N008060008301LO	IT03N008060008301LO	Mandolossa (Roggia)	naturale	buono	mantenimento stato buono	non buono	buono oltre il 2027
IT03N008060008302LO	IT03N008060008302LO	Mandolossa (Roggia)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080981801LO	IT03N0080981801LO	Mangialoca (Canale) - Venara (Canale)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008098035072LO	IT03N008098035072LO	Margorabbia (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080011251LO	IT03N0080011251LO	Maroggia (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010171LO	IT03N0080010171LO	Masino (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	non classificato	buono al 2027
IT03N0080010172LO	IT03N0080010172LO	Masino (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010661LO	IT03N0080010661LO	Massaniga (Torrente) - Val Campaccio (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008060006A2ULO	IT03N008060006A2ULO	Medolo (Rio)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080011771LO	IT03N0080011771LO	Melesa (Roggia)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600081LO	IT03N0080600081LO	Mella (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600082LO	IT03N0080600082LO	Mella (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N0080600083LO	IT03N0080600083LO	Mella (Fiume)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N0080600084LO	IT03N0080600084LO	Mella (Fiume)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N0080600085LO	IT03N0080600085LO	Mella (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono al 2027

Codice PdGPO 2021	Codice PdGPO 2015	Nome corpo idrico fluviale	Natura	Stato-Potenziale Ecologico	Obiettivo Ecologico	Stato Chimico	Obiettivo Chimico
IT03N008060008062ULO	IT03N008060008062ULO	Mella del Molinorso (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008060008131LO	IT03N008060008131LO	Mella di Sarle (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010181LO	IT03N0080010181LO	Mera (Fiume)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010182LO	IT03N0080010182LO	Mera (Fiume)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080410020107012LO	IT03N0080410020107012LO	Merlata (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080564LO	IT03N0080564LO	Mincio (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080565LO	IT03N0080565LO	Mincio (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080566LO	IT03N0080566LO	Mincio (Fiume)	fortemente modificato*	cattivo	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080567LO	IT03N0080567LO	Mincio (Fiume)	fortemente modificato*	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
ITIRN0080561IR	ITIRN0080561IR	Mincio (Fiume)	fortemente modificato	cattivo	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
ITIRN0080563UIR	ITIRN0080563UIR	Mincio (Fiume)	fortemente modificato	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N008060006B1LO		Miola (Rio)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
	IT03N008060006B2LO	Miola (Rio)	naturale	scarso		buono	
	IT03N008060006B3LO	Miola (Rio)	naturale	scarso		buono	
IT03N008060006BU3LO		Miola (Rio)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00800119101011LO	IT03N00800119101011LO	Molgoretta (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00800119101012LO	IT03N00800119101012LO	Molgoretta (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008098035051302011LO	IT03N008098035051302011LO	Molinara (Rio)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POAD3SEMOCLO	IT03POAD3SEMOCLO	Molinara (Roggia)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
ITARW01FI04800010LO	ITARW01FI04800010LO	Molinella (Fossa)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080981142ULO	IT03N0080981142ULO	Monvallina (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0081221IR	IT03N0081221IR	Morabiano (Canale) - Po Morto Lomellino	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03POMBCA1LO	IT03POMBCA1LO	Morbasco (Colatore)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080990101LO	IT03N0080990101LO	Morcione (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010232501011LO	IT03N0080010232501011LO	Morla (Torrente)	naturale	non classificato	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010232501012LO	IT03N0080010232501012LO	Morla (Torrente)	fortemente modificato*	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POAD3SEMRA1LO	IT03POAD3SEMRA1LO	Morlana (Roggia)	artificiale	buono	mantenimento stato buono	non classificato	buono al 2027
IT03N0082501LO	IT03N0082501LO	Mortizza (Rio) - Ancona (Colatore)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N0080014501LO	IT03N0080014501LO	Mozzanica (Roggia)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008060090011LO	IT03N008060090011LO	Musia Seriola Roggia (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POAD3MUCA1LO	IT03POAD3MUCA1LO	Muzza (Colatore)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POAG3NACA1LO	IT03POAG3NACA1LO	Navarolo (Canale)	artificiale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080981411LO	IT03N0080981411LO	Navigliaccio (Colatore)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03POMBNCCA1LO	IT03POMBNCCA1LO	Naviglio Civico di Cremona (Canale)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POMI3NGCA1LO	IT03POMI3NGCA1LO	Naviglio di Goito (Canale)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03POMBNCNMCA1LO	IT03POMBNCNMCA1LO	Naviglio di Melotta (Canale)	artificiale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POMBCENRCA1LO	IT03POMBCENRCA1LO	Naviglio Dugale Robecco (Canale)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POTI3GRCA1LO	IT03POTI3GRCA1LO	Naviglio Grande (Canale)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03POOG3NBCA1LO	IT03POOG3NBCA1LO	Naviglio Grande Bresciano (Canale)	artificiale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3CVNNCA1LO	IT03POOG3CVNNCA1LO	Naviglio Grande Pallavicino (Canale)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POLSSEMACA1LO	IT03POLSSEMACA1LO	Naviglio Martesana (Canale)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03POTI3NPCA1LO	IT03POTI3NPCA1LO	Naviglio Pavese (Canale)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03POOG3NICA1LO	IT03POOG3NICA1LO	Naviglio S. Zeno (Canale) - Naviglio Inferiore di Isorella (Canale) - Naviglio di Canneto (Canale)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00806000501011LO	IT03N00806000501011LO	Nembo (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001023031LO	IT03N008001023031LO	Nero (Fiume)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono

Codice PdGPO 2021	Codice PdGPO 2015	Nome corpo idrico fluviale	Natura	Stato-Potenziale Ecologico	Obiettivo Ecologico	Stato Chimico	Obiettivo Chimico
IT03N0082822001LO	IT03N0082822001LO	Nerone Gariga (Colatore)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N008001023231LO	IT03N008001023231LO	Nesa (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N0080410020107011LO	IT03N0080410020107011LO	Nirone (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080880141LO	IT03N0080880141LO	Nizza (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008060004521LO	IT03N008060004521LO	Nozza (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008060004522LO	IT03N008060004522LO	Nozza (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080601LO	IT03N0080601LO	Oglio (Fiume)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080602LO	IT03N0080602LO	Oglio (Fiume)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080603LO	IT03N0080603LO	Oglio (Fiume)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080604LO	IT03N0080604LO	Oglio (Fiume)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080605LO	IT03N0080605LO	Oglio (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080606ALO		Oglio (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080606BLO		Oglio (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
	IT03N0080606LO	Oglio (Fiume)	naturale	sufficiente		buono	
IT03N0080607LO	IT03N0080607LO	Oglio (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080608LO	IT03N0080608LO	Oglio (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080609LO	IT03N0080609LO	Oglio (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600091LO	IT03N0080600091LO	Oglio Arcanello (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600101LO	IT03N0080600101LO	Oglio Frigidolfo (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600191LO	IT03N0080600191LO	Oglio Narcanello (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600111LO	IT03N0080600111LO	Ogliolo di Edolo (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600112LO	IT03N0080600112LO	Ogliolo di Edolo (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600221LO	IT03N0080600221LO	Ogliolo di Monno (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001023041LO	IT03N008001023041LO	Ogna (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008041002011LO	IT03N008041002011LO	Olona (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N008044002012LO	IT03N008044002012LO	Olona (Fiume)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008044002013LO	IT03N008044002013LO	Olona (Fiume)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N008044002014LO	IT03N008044002014LO	Olona (Fiume)	fortemente modificato*	cattivo	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080611LO	IT03N0080611LO	Olona (Roggia)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080612LO	IT03N0080612LO	Olona Meridionale (Fiume)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0083011IR	IT03N0083011IR	Olonetta di Zerbo (Colatore)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N008060002022LO	IT03N008060002022LO	Oneto (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non classificato	buono al 2027
IT03POMI3OSCA1LO	IT03POMI3OSCA1LO	Osone Vecchio (Cavo)	artificiale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080011751LO	IT03N0080011751LO	Ovrena (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600121LO	IT03N0080600121LO	Palobbia (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600751LO	IT03N0080600751LO	Palotto (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080440151LO	IT03N0080440151LO	Pegorino (Torrente) - della Valle (Torrente)	naturale	non classificato	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001055511LO	IT03N008001055511LO	Perlo (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080010192LO	IT03N0080010192LO	Pioverna (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080010193LO	IT03N0080010193LO	Pioverna (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001019031LO	IT03N008001019031LO	Pioverna occidentale (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010191LO	IT03N0080010191LO	Pioverna orientale (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N00812LO	IT03N00812LO	Po (Fiume)	naturale	sufficiente	in definizione al Tavolo distrettuale	non buono	in definizione al Tavolo distrettuale
IT03N00818LO	IT03N00818LO	Po (Fiume)	naturale	sufficiente	in definizione al Tavolo distrettuale	buono	in definizione al Tavolo distrettuale



Codice PdGPO 2021	Codice PdGPO 2015	Nome corpo idrico fluviale	Natura	Stato-Potenziale Ecologico	Obiettivo Ecologico	Stato Chimico	Obiettivo Chimico
ITIRN00813IR	ITIRN00813IR	Po (Fiume)	naturale	sufficiente	in definizione al Tavolo distrettuale	non buono	in definizione al Tavolo distrettuale
ITIRN00814IR	ITIRN00814IR	Po (Fiume)	naturale	sufficiente	in definizione al Tavolo distrettuale	non buono	in definizione al Tavolo distrettuale
ITIRN00815IR	ITIRN00815IR	Po (Fiume)	naturale	sufficiente	in definizione al Tavolo distrettuale	buono	in definizione al Tavolo distrettuale
ITIRN00816IR	ITIRN00816IR	Po (Fiume)	naturale	sufficiente	in definizione al Tavolo distrettuale	non buono	in definizione al Tavolo distrettuale
ITIRN00817IR	ITIRN00817IR	Po (Fiume)	naturale	sufficiente	in definizione al Tavolo distrettuale	buono	in definizione al Tavolo distrettuale
ITIRN00819IR	ITIRN00819IR	Po (Fiume)	naturale	sufficiente	in definizione al Tavolo distrettuale	buono	in definizione al Tavolo distrettuale
IT0106SS5T387PI	IT0106SS5T387PI	Po (Fiume)	naturale	sufficiente	in definizione al Tavolo distrettuale	buono	in definizione al Tavolo distrettuale
IT0106SS5T388PI	IT0106SS5T388PI	Po (Fiume)	naturale	sufficiente	in definizione al Tavolo distrettuale	non buono	in definizione al Tavolo distrettuale
IT03N0083560011LO	IT03N0083560011LO	Po Morto - Morciscia (Scolo) - Fuga (Roggia)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0083590011LO	IT03N0083590011LO	Poella (Roggia) - Fontana Isimbardi	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N0080600131LO	IT03N0080600131LO	Poja (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600132LO	IT03N0080600132LO	Poja (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600133LO	IT03N0080600133LO	Poja (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008060013011LO	IT03N008060013011LO	Poja D'arno (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008060013021LO	IT03N008060013021LO	Poja di Salarno (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010201LO	IT03N0080010201LO	Poschiavino (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00806002710011LO	IT03N00806002710011LO	Prestello (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N00804100201082LO	IT03N00804100201082LO	Pudica (Torrente)	fortemente modificato*	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080010553401011LO	IT03N0080010553401011LO	Quaglio (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3QUVA1LO	IT03POOG3QUVA1LO	Quinzanello (Vaso)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001006221LO	IT03N008001006221LO	Quisa (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non classificato	buono al 2027
IT03N008001006222LO	IT03N008001006222LO	Quisa (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00800101802021LO	IT03N00800101802021LO	Rabbiosa (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POAGRACA1LO	IT03POAGRACA1LO	Raina (Roggia) - Agognetta (Colatore) - Riale (Roggia)	artificiale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N00809803507A1LO	IT03N00809803507A1LO	Rancina (Torrente) - Caprera (Rio)	naturale	buono	mantenimento stato buono	non buono	buono oltre il 2027
IT03N00804100201021LO	IT03N00804100201021LO	Ranza (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001018131LO	IT03N008001018131LO	Ratti (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600731LO	IT03N0080600731LO	Re (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080601411LO	IT03N0080601411LO	Re (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0082821LO	IT03N0082821LO	Reale (Colatore) - Divisa (Colatore)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03POLSRECA1LO	IT03POLSRECA1LO	Redefossi (Cavo)	artificiale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080560051LO	IT03N0080560051LO	Redone (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080560052LO	IT03N0080560052LO	Redone (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600151LO	IT03N0080600151LO	Remulo (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010211LO	IT03N0080010211LO	Rezzalasco (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00809803505021LO	IT03N00809803505021LO	Rezzo (Torrente) - Valle del Cagna (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010371LO	IT03N0080010371LO	Rhon (Torrente)	naturale	non classificato	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0083591IR	IT03N0083591IR	Riadino (Canale)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono al 2027
ITIR00106000405141IR	ITIR00106000405141IR	Riccomassimo (Rio)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0083311LO	IT03N0083311LO	Riglio (Roggia)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3RICA1LO	IT03POOG3RICA1LO	Riglio (Scolo)	artificiale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono

Codice PdGPO 2021	Codice PdGPO 2015	Nome corpo idrico fluviale	Natura	Stato-Potenziale Ecologico	Obiettivo Ecologico	Stato Chimico	Obiettivo Chimico
IT03POOG3AADZCA1LO	IT03POOG3AADZCA1LO	Riglio Delmonazza (Canale)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008060003A1LO	IT03N008060003A1LO	Rillo (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N0080010221LO	IT03N0080010221LO	Rio di Avedo (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080011612ULO	IT03N0080011612ULO	Rio Torto (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N008001023091LO	IT03N008001023091LO	Riso (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N0080010221ALO	IT03N0080010221ALO	Roasco (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010222LO	IT03N0080010222LO	Roasco (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001022012ULO	IT03N008001022012ULO	Roasco Occidentale (Torrente)	naturale	elevato	mantenimento stato elevato	buono	mantenimento stato buono
IT03N008061012LO	IT03N008061012LO	Roggione (Colatore)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080011111LO	IT03N0080011111LO	Rogna (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001023131LO	IT03N008001023131LO	Romna (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03POROCA1LO	IT03POROCA1LO	Roncocorrente (Canale)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N008098140011LO	IT03N008098140011LO	Rotta (Canale) - Grande (Roggia)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00806000463011LO	IT03N00806000463011LO	Rudone (Rio)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008056007481LO	IT03N008056007481LO	S.Michele (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0081131LO	IT03N0081131LO	S.Zeno (Riale) - Nuovo (Fosso)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0081132LO	IT03N0081132LO	S.Zeno (Riale) - Nuovo (Fosso)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03POSBCA1IR	IT03POSBCA1IR	Sabbioncello (Canale)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010731LO	IT03N0080010731LO	Saiento (Torrente)	naturale	non classificato	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3SACA1LO	IT03POOG3SACA1LO	Sale (Roggia)	artificiale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008056007451LO	IT03N008056007451LO	San Giovanni (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0083611IR	IT03N0083611IR	San Michele (Canale)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N0080011481LO	IT03N0080011481LO	Sanagra (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080011482LO	IT03N0080011482LO	Sanagra (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N00800102307011LO	IT03N00800102307011LO	Sanguigno (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N00806000405011LO	IT03N00806000405011LO	Sanguinera (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3MESGCA1LO	IT03POOG3MESGCA1LO	Santa Giovanna (Vaso)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00800101802031LO	IT03N00800101802031LO	Scalcoggia (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POMBCECA1LO	IT03POMBCECA1LO	Scaricatore Cerca (Cavo)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080982771LO	IT03N0080982771LO	Scavizzolo (Canale)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N008001018101LO	IT03N008001018101LO	Schiesone (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080220021LO	IT03N0080220021LO	Schizzola (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POTI3SNCA1LO	IT03POTI3SNCA1LO	Scolmatore Piene Nord - Ovest (Canale)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
ITIR06SS4F714PI	ITIR06SS4F714PI	Scrivia (Torrente)	naturale	scarso	buono oltre il 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080851LO	IT03N0080851LO	Scuropasso (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080852LO	IT03N0080852LO	Scuropasso (Torrente)	fortemente modificato*	cattivo	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00808614LO	IT03N00808614LO	Secchia (Fiume)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03POROSGCA1LO	IT03POROSGCA1LO	Senga (Canale)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N00800109101131LO	IT03N00800109101131LO	Serenza (Torrente)	naturale	non classificato	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001006162LO	IT03N008001006162LO	Serina o Ambria (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00800100616A1LO	IT03N00800100616A1LO	Serina o Ambria (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N0080010231LO	IT03N0080010231LO	Serio (Fiume)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010232LO	IT03N0080010232LO	Serio (Fiume)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010233LO	IT03N0080010233LO	Serio (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non classificato	buono al 2027
IT03N0080010234LO	IT03N0080010234LO	Serio (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono al 2027

Codice PdGPO 2021	Codice PdGPO 2015	Nome corpo idrico fluviale	Natura	Stato-Potenziale Ecologico	Obiettivo Ecologico	Stato Chimico	Obiettivo Chimico
IT03N0080010235LO	IT03N0080010235LO	Serio (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010236LO	IT03N0080010236LO	Serio (Fiume)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010237LO	IT03N0080010237LO	Serio (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080010238LO	IT03N0080010238LO	Serio (Fiume)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POAD3SESECA1LO	IT03POAD3SESECA1LO	Serio (Roggia)	artificiale	buono	mantenimento stato buono	non classificato	buono al 2027
IT03N0080010331LO	IT03N0080010331LO	Serio (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010762LO	IT03N0080010762LO	Serio Morto	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010761LO	IT03N0080010761LO	Serio Morto (Colatore)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3MESECA1LO	IT03POOG3MESECA1LO	Seriola Bassa (Vaso)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3CSCA1LO	IT03POOG3CSCA1LO	Seriola Castrina (Canale)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3CH3LOCA1LO	IT03POOG3CH3LOCA1LO	Seriola Di Lonato - Arno (Canale)	artificiale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3FUCA1LO	IT03POOG3FUCA1LO	Seriola Fusia (Roggia)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600891LO	IT03N0080600891LO	Seriola Gambara (Vaso)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03POMI3OSMACA1LO	IT03POMI3OSMACA1LO	Seriola Marchionale (Canale) - Osone Nuovo (Cavo)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3NUCA1LO	IT03POOG3NUCA1LO	Seriola Nuova di Chiari (Canale)	artificiale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
ITIR06SS4D724PI	ITIR06SS4D724PI	Sesia (Fiume)	naturale	scarso	buono oltre il 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001091011LO	IT03N008001091011LO	Seveso (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001091012LO	IT03N008001091012LO	Seveso (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N008001091013LO	IT03N008001091013LO	Seveso (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N008001091014LO	IT03N008001091014LO	Seveso (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N0080440451LO	IT03N0080440451LO	Sillaro (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N008044045011LO	IT03N008044045011LO	Sillaro Borghetto	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080440441LO	IT03N0080440441LO	Sillaro Salerano	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N00809803505081LO	IT03N00809803505081LO	Solda (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non classificato	buono al 2027
IT03N0080030111LO	IT03N0080030111LO	Solerone (Colatore)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080011752LO	IT03N0080011752LO	Sonna (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00800100601032LO	IT03N00800100601032LO	Stabina (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080881IR	IT03N0080881IR	Staffora (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080882IR	IT03N0080882IR	Staffora (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080883LO	IT03N0080883LO	Staffora (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080884LO	IT03N0080884LO	Staffora (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03POAD3SMSTCLO	IT03POAD3SMSTCLO	Stanga Marchesa (Roggia)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008098028011LO	IT03N008098028011LO	Strona (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080980281LO	IT03N0080980281LO	Strona (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080600161LO	IT03N0080600161LO	Strone (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N0080600162LO	IT03N0080600162LO	Strone (Fiume)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008060003011LO	IT03N008060003011LO	Tadone (Calchera)(Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3TGCA1LO	IT03POOG3TGCA1LO	Tagliata (Canale)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
ITARW01FI06100010LO	ITARW01FI06100010LO	Tartagliona (Canale)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010251LO	IT03N0080010251LO	Tartano (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010252LO	IT03N0080010252LO	Tartano (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
ITARW01FI03600010LV	ITARW01FI03600010LV	Tartaro (Fiume)	fortemente modificato	scarso	in definizione al Tavolo distrettuale	buono	in definizione al Tavolo distrettuale
ITARW01FI03200010LV	ITARW01FI03200010LV	Tartaro (Fiume) Ramo I	fortemente modificato	scarso	in definizione al Tavolo distrettuale	buono	in definizione al Tavolo distrettuale
ITARW01FI03200020LV	ITARW01FI03200020LV	Tartaro (Fiume) Ramo I	naturale	scarso	in definizione al Tavolo distrettuale	buono	in definizione al Tavolo distrettuale

Codice PdGPO 2021	Codice PdGPO 2015	Nome corpo idrico fluviale	Natura	Stato-Potenziale Ecologico	Obiettivo Ecologico	Stato Chimico	Obiettivo Chimico
IT03POOG3TFZA1LO	IT03POOG3TFZA1LO	Tartaro Fabbrezza (Canale)	artificiale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3TFCA1LO	IT03POOG3TFCA1LO	Tartaro Fuga (Canale)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080011331LO	IT03N0080011331LO	Tavani (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001055341LO	IT03N008001055341LO	Telo (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N00809803505071LO	IT03N00809803505071LO	Telo di Osteno (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080410020106011LO	IT03N0080410020106011LO	Tenore (Torrente)	naturale	non classificato	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080961IR	IT03N0080961IR	Terdoppio (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080962LO	IT03N0080962LO	Terdoppio (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N00800109101011LO	IT03N00800109101011LO	Terrò (Torrente)	naturale	non classificato	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00800109101012LO	IT03N00800109101012LO	Terrò (Torrente)	fortemente modificato*	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080985LO	IT03N0080985LO	Ticino (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080986LO	IT03N0080986LO	Ticino (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
ITIRN0080981IR	ITIRN0080981IR	Ticino (Fiume)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
ITIRN0080982IR	ITIRN0080982IR	Ticino (Fiume)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
ITIRN0080983IR	ITIRN0080983IR	Ticino (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
ITIRN0080984IR	ITIRN0080984IR	Ticino (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080991LO	IT03N0080991LO	Tidone (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
ITARW01FI03700020LV	ITARW01FI03700020LV	Tione (Fiume)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
ITARW01FI03700010LV	ITARW01FI03700010LV	Tione (Fiume)	fortemente modificato	non classificato	in definizione al Tavolo distrettuale	non classificato	in definizione al Tavolo distrettuale
ITARW01FI03700030LV	ITARW01FI03700030LV	Tione (Fiume)	naturale	scarso	in definizione al Tavolo distrettuale	buono	in definizione al Tavolo distrettuale
IT03N008060003021LO	IT03N008060003021LO	Tirma (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N0080011271LO	IT03N0080011271LO	Toate (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3TFTOCA1LO	IT03POOG3TFTOCA1LO	Tomba (Colatore)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080011931LO	IT03N0080011931LO	Tormo (Roggia)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N008001016031LO	IT03N008001016031LO	Torreggio (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	non classificato	buono al 2027
IT03N008056007391LO	IT03N008056007391LO	Toscolano (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008056007392LO	IT03N008056007392LO	Toscolano (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N00806000452061LO	IT03N00806000452061LO	Tovere (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3TTCA1LO	IT03POOG3TTCA1LO	Trenzana (Roggia)	artificiale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080980351IN	IT03N0080980351IN	Tresa (Fiume)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03PORMTRCA1LO	IT03PORMTRCA1LO	Trigolaro (Colatore)	artificiale	scarso	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N008001191131LO	IT03N008001191131LO	Trobbia (Roggia)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600171LO	IT03N0080600171LO	Trobiolo (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001019021LO	IT03N008001019021LO	Troggia (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POAD3SEURCA1LO	IT03POAD3SEURCA1LO	Urgnana (Roggia)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600351LO	IT03N0080600351LO	Uria (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080600352LO	IT03N0080600352LO	Uria (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3VACA1LO	IT03POOG3VACA1LO	Vacchelli (Canale)	artificiale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POAD3VACA1LO	IT03POAD3VACA1LO	Vailata (Roggia)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010060303031LO	IT03N0080010060303031LO	Val Asinina (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010931LO	IT03N0080010931LO	Val Cadolena (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001010031LO	IT03N008001010031LO	Val di Sobretta (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	non classificato	buono al 2027
IT03N008060005061LO	IT03N008060005061LO	Val di Vo (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010061602011LO	IT03N0080010061602011LO	Val D'Ola (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono

Codice PdGPO 2021	Codice PdGPO 2015	Nome corpo idrico fluviale	Natura	Stato-Potenziale Ecologico	Obiettivo Ecologico	Stato Chimico	Obiettivo Chimico
IT03N008001029081LO	IT03N008001029081LO	Val Foscagno (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N00806001301A1LO	IT03N00806001301A1LO	Val Ghilarda (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
	IT03N0080010081LO	Val Grande (Torrente)	naturale	buono		buono	
IT03N008001008A1LO		Val Grande (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001008B1LO		Val Grande (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001018361LO	IT03N008001018361LO	Val Mengasca (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080980350507A1LO	IT03N0080980350507A1LO	Val Mora (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080980350507A2LO	IT03N0080980350507A2LO	Val Mora (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080980350507B1LO	IT03N0080980350507B1LO	Val Mora (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001006A1LO	IT03N008001006A1LO	Val Nera (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600421LO	IT03N0080600421LO	Val Paghera (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001006091LO	IT03N008001006091LO	Val Parina (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001006092LO	IT03N008001006092LO	Val Parina (Torrente)	naturale	non classificato	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008011421LO	IT03N008011421LO	Val Quadrella (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001009081LO	IT03N008001009081LO	Val Rogna (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N00800100615011LO	IT03N00800100615011LO	Val Salvarizza (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001029051LO	IT03N008001029051LO	Val Verva (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010091LO	IT03N0080010091LO	Valfontana (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010092LO	IT03N0080010092LO	Valfontana (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N00800105534011LO	IT03N00800105534011LO	Vallaccia (Torrente) - Teglio (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600741LO	IT03N0080600741LO	Valle Artogne (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600742LO	IT03N0080600742LO	Valle Artogne (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600040501031LO	IT03N0080600040501031LO	Valle Bazenina (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010553410011LO	IT03N0080010553410011LO	Valle Bisurco (Torrente) - Valle Pissarotta (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00806001101031LO	IT03N00806001101031LO	Valle Brandet (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001025021LO	IT03N008001025021LO	Valle Budria Corta (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010184003021LO	IT03N0080010184003021LO	Valle Casenda (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N00809803505A1LO	IT03N00809803505A1LO	Valle dei Corbatt (Torrente) o Valle Motter (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001005011LO	IT03N008001005011LO	Valle dei Vitelli (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001023071LO	IT03N008001023071LO	Valle del Goglio (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008060019011LO	IT03N008060019011LO	Valle del Lares (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N00800101812091LO	IT03N00800101812091LO	Valle del Pericchio - Lobbia (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008056007471LO	IT03N008056007471LO	Valle del Piles (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008060072011LO	IT03N008060072011LO	Valle del Resio (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N00805600739121LO	IT03N00805600739121LO	Valle del Rilo (Torrente) - Valle di Campiglio (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N00800101802011LO	IT03N00800101802011LO	Valle del Truzzo (Torrente) - Valle del Drogo (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008056007531LO	IT03N008056007531LO	Valle della Gera (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N00800100603031LO	IT03N00800100603031LO	Valle della Madonna (Torrente) - Salzana (Rio) - Dibione (Rio)	naturale	buono	mantenimento stato buono	non classificato	buono al 2027
IT03N008001004091LO	IT03N008001004091LO	Valle della Pietra (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008044A1LO	IT03N008044A1LO	Valle della Roncaglia (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	non buono	buono oltre il 2027
IT03N008001018081LO	IT03N008001018081LO	Valle dell'Acqua Fraggia (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008060027101LO	IT03N008060027101LO	Valle delle Valli (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001028011LO	IT03N008001028011LO	Valle di Ambria (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001003011LO	IT03N008001003011LO	Valle di Aprica (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010751LO	IT03N0080010751LO	Valle di Bianzone (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono

Codice PdGPO 2021	Codice PdGPO 2015	Nome corpo idrico fluviale	Natura	Stato-Potenziale Ecologico	Obiettivo Ecologico	Stato Chimico	Obiettivo Chimico
IT03N0080010891LO	IT03N0080010891LO	Valle di Boalzo (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001004051LO	IT03N008001004051LO	Valle di Bomino (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010910101A1LO	IT03N0080010910101A1LO	Valle di Brenna (Torrente) - Vecchia (Roggia)	naturale	non classificato	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00800101602011LO	IT03N00800101602011LO	Valle di Campo Moro (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00806001101021LO	IT03N00806001101021LO	Valle di Campovecchio (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010060103051LO	IT03N0080010060103051LO	Valle di Cassiglio (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008060022011LO	IT03N008060022011LO	Valle di Grom (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001017021LO	IT03N008001017021LO	Valle di Mello (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N00806000202A1LO	IT03N00806000202A1LO	Valle Di Palate (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001004011LO	IT03N008001004011LO	Valle di Pescegallo (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001017031LO	IT03N008001017031LO	Valle di Preda Rossa (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600811LO	IT03N0080600811LO	Valle di Rino (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008060002021LO	IT03N008060002021LO	Valle di Sopra (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00800105526021LO	IT03N00800105526021LO	Valle di Toff (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N00806002201011LO	IT03N00806002201011LO	Valle di Varadega (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N00806000201051LO	IT03N00806000201051LO	Valle di Vareno (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001055471LO	IT03N008001055471LO	Valle Di Villa (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	non buono	buono oltre il 2027
IT03N00800101802121LO	IT03N00800101802121LO	Valle Febbraro (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001023111LO	IT03N008001023111LO	Valle Flex (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N0080010311LO	IT03N0080010311LO	Valle Forcola (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080600561LO	IT03N0080600561LO	Valle Gallinera (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001043011LO	IT03N008001043011LO	Valle Lesina (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080011561LO	IT03N0080011561LO	Valle Meria (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001055261LO	IT03N008001055261LO	Valle Nose` (Torrente) - Valle Marvia (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001023101LO	IT03N008001023101LO	Valle Nossana (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N00800102201051LO	IT03N00800102201051LO	Valle Piana (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N00800100601011LO	IT03N00800100601011LO	Valle Piazzatorre (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00800101801011LO	IT03N00800101801011LO	Valle Pilotera (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00806000804011LO	IT03N00806000804011LO	Valle Pisseri (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008060002031LO	IT03N008060002031LO	Valle Righenzola (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001023321LO	IT03N008001023321LO	Valle Rottosa (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010180213011LO	IT03N0080010180213011LO	Valle Sancia (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001023061LO	IT03N008001023061LO	Valle Sedornia (Rio)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001016061LO	IT03N008001016061LO	Valle Sissone (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	non classificato	buono al 2027
IT03N0080600761LO	IT03N0080600761LO	Valle Trobiolo (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00806000405101LO	IT03N00806000405101LO	Valle Vaia (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N00800100609041LO	IT03N00800100609041LO	Valle Vedra (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00800101606011LO	IT03N00800101606011LO	Valle Ventina (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	non classificato	buono al 2027
IT03N0080011911303081LO	IT03N0080011911303081LO	Vallone (Rio)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010271LO	IT03N0080010271LO	Varrone (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010272LO	IT03N0080010272LO	Varrone (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	non buono	buono al 2027
IT03N0080010273LO	IT03N0080010273LO	Varrone (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POAD3VDCA1LO		Vedescola (Colatore)	artificiale		buono al 2027		buono al 2027
IT03N00804400201A1LO	IT03N00804400201A1LO	Vellone (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N00804400201AA1LO	IT03N00804400201AA1LO	Vellone (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono

Codice PdGPO 2021	Codice PdGPO 2015	Nome corpo idrico fluviale	Natura	Stato-Potenziale Ecologico	Obiettivo Ecologico	Stato Chimico	Obiettivo Chimico
IT03N008060004101LO	IT03N008060004101LO	Vendra di Vallio (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010281LO	IT03N0080010281LO	Venina (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010282LO	IT03N0080010282LO	Venina (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0082451IR	IT03N0082451IR	Versa (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0082452LO	IT03N0082452LO	Versa (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001023121LO	IT03N008001023121LO	Vertova (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	non classificato	buono al 2027
IT03N008001023122LO	IT03N008001023122LO	Vertova (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080850021LO	IT03N0080850021LO	Verzate (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080850022LO	IT03N0080850022LO	Verzate (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03POOG3VECA1LO	IT03POOG3VECA1LO	Vescovada (Roggia)	artificiale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3VEADRO1LO	IT03POOG3VEADRO1LO	Vetra Adduttore (Roggia)	artificiale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008044003071LO	IT03N008044003071LO	Vettabbia (Cavo)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03POAD3BRVICLO	IT03POAD3BRVICLO	Vignola (Roggia)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03POTI3VICA1LO	IT03POTI3VICA1LO	Villoresi (Canale)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010291LO	IT03N0080010291LO	Viola Bormina (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0080010292LO	IT03N0080010292LO	Viola Bormina (Torrente)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT030010560151IR	IT030010560151IR	Virgilio (Canale)	artificiale	sufficiente	buono al 2027	non buono	buono oltre il 2027
IT03N008060004091LO	IT03N008060004091LO	Vrenda (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N008001010081LO	IT03N008001010081LO	Zebra' (Torrente)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03N0083290010101011LO	IT03N0083290010101011LO	Zerra (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	non buono	buono al 2027
IT03N0083290010101012LO	IT03N0083290010101012LO	Zerra (Torrente)	naturale	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono

\* A partire dal nuovo ciclo di programmazione PdGPO 2021 la natura del corpo idrico è aggiornata da “naturale” a “fortemente modificata”.

**Tabella 2 - Corpi idrici superficiali: laghi**

Codice PdGPO 2021	Codice PdGPO 2015	Nome corpo idrico lacustre	Natura	Stato-Potenziale Ecologico	Obiettivo Ecologico	Stato Chimico	Obiettivo Chimico
ITIRPOTI2LN1IN	ITIRPOTI2LN1IN	Maggiore	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POAD2LN1LO	IT03POAD2LN1LO	Como (lago) - bacino di Como	naturale	sufficiente	buono oltre il 2027	non buono	buono al 2027
IT03POAD2LN2LO	IT03POAD2LN2LO	Como (lago) - bacino di Lecco	naturale	sufficiente	buono oltre il 2027	non buono	buono al 2027
IT03POAD2ME2LN1LO	IT03POAD2ME2LN1LO	Mezzola (lago)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POADAELN1LO	IT03POADAELN1LO	Annone Est (lago)	naturale	sufficiente	buono oltre il 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POADAGLN1LO	IT03POADAGLN1LO	Alpe Gera (lago)	fortemente modificato	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POADAOLN1LO	IT03POADAOLN1LO	Annone ovest (lago)	naturale	cattivo	buono oltre il 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POADAVLA1LO	IT03POADAVLA1LO	Avio (lago)	fortemente modificato	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POADBALA1LO	IT03POADBALA1LO	Barbellino (lago)	fortemente modificato	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POADBELA1LO	IT03POADBELA1LO	Belviso (lago)	fortemente modificato	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POADBNLA1LO	IT03POADBNLA1LO	Benedetto (lago)	fortemente modificato	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POADBTLA1LO	IT03POADBTLA1LO	Baitone (lago)	fortemente modificato	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POADCMLA1LO	IT03POADCMLA1LO	Campo Moro (lago)	fortemente modificato	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POADCNLA1LO	IT03POADCNLA1LO	Cancano (lago)	fortemente modificato	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POADDTLA1LO	IT03POADDTLA1LO	Truzzo (lago)	fortemente modificato	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POADDVLA1LO	IT03POADDVLA1LO	Vacca (lago)	fortemente modificato	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POADGALN1LO	IT03POADGALN1LO	Garlate (lago)	fortemente modificato	sufficiente	buono oltre il 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POADGMLA1LO	IT03POADGMLA1LO	Gemelli (lago)	fortemente modificato	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POADMSLA1LO	IT03POADMSLA1LO	Montespluga (lago)	fortemente modificato	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POADPALA1LO	IT03POADPALA1LO	Pantano d'Avio (lago)	fortemente modificato	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POADPBLA1LO	IT03POADPBLA1LO	Palabione (lago)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POADPLLA1LO	IT03POADPLLA1LO	Publino (lago)	fortemente modificato	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POADPRLA1LO	IT03POADPRLA1LO	Pozzo di Riva (lago)	naturale	cattivo	buono oltre il 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POADPULA1LO	IT03POADPULA1LO	Palù (lago)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POADSALN1LO	IT03POADSALN1LO	Sartirana (lago)	naturale	scarso	buono oltre il 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POADSCLA1LO	IT03POADSCLA1LO	Scais (lago)	fortemente modificato	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POADSGLA1LO	IT03POADSGLA1LO	San Giacomo di Fraele (lago)	fortemente modificato	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POADVELA1LO	IT03POADVELA1LO	Venina (lago)	fortemente modificato	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POLSALLN1LO	IT03POLSALLN1LO	Alserio (lago)	naturale	sufficiente	buono oltre il 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POLSGALN1LO	IT03POLSGALN1LO	Ganna (lago)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POLSIDLA1LO	IT03POLSIDLA1LO	Idroscalo (Lago)	artificiale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POLSMOLN1LO	IT03POLSMOLN1LO	Montorfano (lago)	naturale	sufficiente	buono oltre il 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POLSPULN1LO	IT03POLSPULN1LO	Pusiano (Lago)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POLSSELN1LO	IT03POLSSELN1LO	Segrino (lago)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POMI4ILN1LO	IT03POMI4ILN1LO	Mantova inferiore (lago)	naturale	scarso	buono oltre il 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POMI4MLN1LO	IT03POMI4MLN1LO	Mantova di Mezzo (lago)	naturale	scarso	buono oltre il 2027	buono	mantenimento stato buono



Codice PdGPO 2021	Codice PdGPO 2015	Nome corpo idrico lacustre	Natura	Stato-Potenziale Ecologico	Obiettivo Ecologico	Stato Chimico	Obiettivo Chimico
IT03POMI4SLN1LO	IT03POMI4SLN1LO	Mantova Superiore (lago)	naturale	sufficiente	buono oltre il 2027	buono	mantenimento stato buono
	IT03POMICALN1LO	Castellaro (lago)	naturale	scarso		non buono	
IT03POMIVALA1LO	IT03POMIVALA1LO	Valvestino (lago)	fortemente modificato	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG2LN1LO	IT03POOG2LN1LO	Iseo (lago)	naturale	sufficiente	buono oltre il 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3CE2LN1LO	IT03POOG3CE2LN1LO	Endine (lago)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POOG3CH2LN1LO	IT03POOG3CH2LN1LO	Idro (lago)	fortemente modificato	sufficiente	buono oltre il 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POTICOLN1LO	IT03POTICOLN1LO	Comabbio (lago)	naturale	sufficiente	buono oltre il 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POTIGHLN1LO	IT03POTIGHLN1LO	Ghirla (lago)	naturale	sufficiente	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POTILULN1IN	IT03POTILULN1IN	Lugano (lago) - bacino di Ponte Tresa	naturale	sufficiente	buono oltre il 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POTILULN2IN	IT03POTILULN2IN	Lugano (lago) - bacino sud	naturale	sufficiente	buono oltre il 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POTILULN3IN	IT03POTILULN3IN	Lugano (lago) - bacino nord	naturale	sufficiente	buono oltre il 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POTIMOLN1LO	IT03POTIMOLN1LO	Monate (lago)	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03POTIPILN1LO	IT03POTIPILN1LO	Piano (lago)	naturale	sufficiente	buono oltre il 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03POTIVALN1LO	IT03POTIVALN1LO	Varese (lago)	naturale	sufficiente	buono oltre il 2027	buono	mantenimento stato buono
ITIRPOMI2LN1IR_1	ITIRPOMI2LN1IR_1	Garda (lago) - bacino occidentale	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
ITIRPOMI2LN1IR_2	ITIRPOMI2LN1IR_2	Garda (lago) - bacino sudorientale	naturale	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono

**Tabella 3 - Corpi idrici sotterranei**

Codice PdGPO 2021	Nome corpo idrico sotterraneo	Stato Chimico	Obiettivo Chimico	Stato Quantitativo	Obiettivo Quantitativo
IT03GWBFBRR	Corpo idrico sotterraneo in acquifero di Fondovalle Val Brembana	non classificato	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03GWBFCFA	Corpo idrico sotterraneo in acquifero di Fondovalle Valcamonica	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03GWBFCFH	Corpo idrico sotterraneo in acquifero di Fondovalle Valchiavenna	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03GWBFCV	Corpo idrico sotterraneo in acquifero di Fondovalle Val Cavallina	non classificato	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03GWBFINITE	Corpo idrico sotterraneo in acquifero di Fondovalle settore Inferiore Valtellina	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03GWBFMTE	Corpo idrico sotterraneo in acquifero di Fondovalle settore Medio Valtellina	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03GWBFSFA	Corpo idrico sotterraneo in acquifero di Fondovalle Valsabbia	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03GWBFSFE	Corpo idrico sotterraneo in acquifero di Fondovalle Val Seriana	non classificato	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03GWBFSFE	Corpo idrico sotterraneo in acquifero di Fondovalle settore Superiore Valtellina	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03GWBFTFR	Corpo idrico sotterraneo in acquifero di Fondovalle Valtrompia	scarso	buono oltre il 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03GWBISBPPO	Corpo idrico sotterraneo intermedio di Bassa pianura Bacino PO	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03GWBISIMPAMO	Corpo idrico sotterraneo intermedio di Media pianura Bacino Adda - Mella - Oglio	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03GWBISIMPMOM	Corpo idrico sotterraneo intermedio di Media pianura Bacino Mella - Oglio - Mincio	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03GWBISIMPP	Corpo idrico sotterraneo intermedio di Media pianura Bacino Pavese	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03GWBISIMPTA	Corpo idrico sotterraneo intermedio di Media pianura Bacino Ticino - Adda	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03GWBISIMPTM	Corpo idrico sotterraneo intermedio di Media pianura Bacino Ticino - Mella	scarso	buono oltre il 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03GWBISPAMPLO	Corpo idrico sotterraneo profondo di Alta e Media pianura Lombarda	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03GWBISAPAO	Corpo idrico sotterraneo superficiale di Alta pianura Bacino Adda - Oglio	scarso	buono oltre il 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03GWBISAPOM	Corpo idrico sotterraneo superficiale di Alta pianura Bacino Oglio - Mella	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03GWBISAPTA	Corpo idrico sotterraneo superficiale di Alta pianura Bacino Ticino - Adda	scarso	buono oltre il 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03GWBISBPPO	Corpo idrico sotterraneo superficiale di Bassa pianura Bacino PO	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03GWBISMPAO	Corpo idrico sotterraneo superficiale di Media pianura Bacino Adda - Oglio	scarso	buono oltre il 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03GWBISMPBM	Corpo idrico sotterraneo superficiale di Media pianura Bacino Basso Mincio	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03GWBISMPLAN	Corpo idrico sotterraneo superficiale di Media pianura Bacino Lambro - Adda Nord	scarso	buono oltre il 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03GWBISMPLAS	Corpo idrico sotterraneo superficiale di Media pianura Bacino Lambro - Adda Sud	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03GWBISMPOM	Corpo idrico sotterraneo superficiale di Media pianura Bacino Oglio - Mincio	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03GWBISMPPOP	Corpo idrico sotterraneo superficiale di Bassa pianura Bacino Oltrepò Pavese	buono	mantenimento stato buono	buono	mantenimento stato buono
IT03GWBISMPPP	Corpo idrico sotterraneo superficiale di Media pianura Bacino Pavese	scarso	buono al 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03GWBISMPPTLN	Corpo idrico sotterraneo superficiale di Media pianura Bacino Ticino - Lambro Nord	scarso	buono oltre il 2027	buono	mantenimento stato buono
IT03GWBISMPPTLS	Corpo idrico sotterraneo superficiale di Media pianura Bacino Ticino - Lambro Sud	scarso	buono oltre il 2027	buono	mantenimento stato buono

**Tabella 4 - Piano delle misure a responsabilità regionale per il periodo 2022-2027**

Misura Chiave (KTM)	Pilastro	Misura	Titolo Misura
1- Costruzione o ammodernamento di impianti di trattamento delle acque reflue	P1 Depurazione	KTM01-P1-a001	Implementazione della disciplina per gli scarichi (applicazione e attività di controllo)
		KTM01-P1-a002	Depurazione dei reflui delle case sparse e dei piccoli agglomerati con trattamenti appropriati al fine di rimuovere i carichi organici e di nutrienti (fitodepurazione, ecc.)
		KTM01-P1-a003	Adeguamento degli agglomerati e degli impianti di depurazione ai requisiti della direttiva 271/91/CEE
		KTM01-P1-b004	Incremento efficienza di depurazione dei reflui urbani funzionale al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, oltre le disposizioni della direttiva 271/91/CEE
		KTM01-P1-b005	Eliminazione degli impianti di depurazione a minore efficienza
		KTM01-P1-b006	Interventi di sistemazione delle reti esistenti (separazione delle reti, eliminazione delle acque parassite, ecc.) al fine di migliorare le prestazioni degli impianti di trattamento
2- Ridurre l'inquinamento dei nutrienti di origine agricola	P2 Nitrati e Agricoltura	KTM02-P2-a008	Aggiornamento delle zone vulnerabili ai nitrati da origine agricola e applicazione e riesame dei Programmi di Azione ai sensi della direttiva 91/676/CEE e della direttiva 2000/60/CE
		KTM02-P2-a009	Realizzazione di fasce tampone/ecosistemi filtro lungo il reticolo naturale ed artificiale di pianura
		KTM02-P2-a011	Attività di sorveglianza degli agricoltori in relazione all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici
		KTM02-P2-b012	Realizzazione e utilizzo di tecnologie innovative per il trattamento degli effluenti zootecnici per promuovere interventi di economia circolare
3- Ridurre l'inquinamento da pesticidi in agricoltura.	P2 Nitrati e Agricoltura	KTM03-P2-b014	Applicazione delle misure specifiche in attuazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (specificare misura)
		KTM03-P2-b015	Azioni per la mitigazione dell'impatto agricolo da correlare alla misura prevista dai PSR per "indennità direttiva acque" e "indennità direttiva habitat" (specificare i singoli interventi)
		KTM03-P2-b016	Applicazione delle misure di base previste dal decreto legislativo 150/2012 per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (specificare misura)
4- Bonifica di siti contaminati (inquinamento storico compresi i sedimenti, acque sotterranee, suolo).	P1 Depurazione	KTM04-P1-a017	Realizzazione di interventi di bonifica dei siti contaminati e di messa in sicurezza
5- Miglioramento della continuità longitudinale (ad es. attraverso i passaggi per pesci, demolizione delle vecchie dighe).	P4 Servizi ecosistemici	KTM05-P4-a018	Adeguamento e gestione delle opere longitudinali e trasversali per la tutela della fauna ittica
6- Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale, (ad es: restauro fluviale, miglioramento delle aree ripariali, rimozione di argini, riconnessione dei fiumi alle loro pianure alluvionali, miglioramento delle condizioni idromorfologiche delle acque di transizione, ecc.)	P4 Servizi ecosistemici	KTM06-P4-a019	Definizione di una rete ecologica di distretto attraverso l'integrazione delle reti ecologiche esistenti
		KTM06-P4-a020	Mantenimento e ripristino della vegetazione ripariale e retroripariale nelle aree di pertinenza fluviale, anche per garantire i processi idromorfologici ed incrementare la resilienza dei sistemi naturali ai cambiamenti climatici
		KTM06-P4-a021	Interventi di manutenzione, gestione idraulica e riqualificazione del reticolo idrografico artificiale finalizzati al miglioramento della funzionalità ecosistemica e al controllo delle specie invasive alloctone di pianura
		KTM06-P4-a022	Predisposizione dei Piani di gestione del demanio fluviale e lacustre e delle pertinenze idrauliche finalizzati alla ricostruzione di ambienti fluviali e lacustri diversificati e al recupero della biodiversità
		KTM06-P4-a023	Attuazione degli interventi di riqualificazione morfologica dei Programmi di gestione dei sedimenti coerenti con la DQA e in attuazione dell'art. 117, comma 2-quater, del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii.
		KTM06-P4-a025	Predisposizione dei Progetti di gestione degli invasi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici
		KTM06-P4-b027	Realizzazione di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e riqualificazione degli ecosistemi e della biodiversità (integrazione dir. Acque, Alluvioni, Habitat, Uccelli, ecc. )
		KTM06-P4-c002	Predisposizione di atti normativi finalizzati alla gestione del suolo nelle aree perifericali a rischio da dinamica morfologica o soggette a esondazione (applicazione di indennità, definizione di procedure di demanializzazione, etc.)
5- Miglioramento della continuità longitudinale (ad es. attraverso i passaggi per pesci, demolizione delle vecchie dighe);	P4 Servizi ecosistemici	KTM0506-P4-a113	Predisposizione del Programma generale di gestione dei sedimenti
6- Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale, (ad es: restauro fluviale, miglioramento delle aree ripariali, rimozione di argini, riconnessione dei fiumi alle loro pianure alluvionali, miglioramento delle condizioni idromorfologiche delle acque di transizione, ecc.)			

Misura Chiave (KTM)	Pilastro	Misura	Titolo Misura
5- Miglioramento della continuità longitudinale (ad es. attraverso i passaggi per pesci, demolizione delle vecchie dighe);  6- Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale, ( ad es: restauro fluviale, miglioramento delle aree ripariali, rimozione di argini, riconnessione dei fiumi alle loro pianure alluvionali, miglioramento delle condizioni idromorfologiche delle acque di transizione, ecc.);  17- Misure per ridurre i sedimenti che originano dall’erosione e dal deflusso superficiale dei suoli.	P4 Servizi ecosistemici	KTM050617-P4-a114	Predisposizione dei Programmi di manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino
		KTM050617-P4-a115	Attuare i Programmi di manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino
	P3 Bilancio idrico	KTM07-P3-a029	Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio
8- Misure per aumentare l’efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l’uso domestico	P3 Bilancio idrico	KTM08-P3-a034	Realizzazione di vasche di accumulo della risorsa idrica sulle aste fluviali a monte delle derivazioni principali o su percorsi dei relativi canali adduttori, sfruttando anche invasi di cava, allo scopo di gestire eventi di scarsità idrica
		KTM08-P3-a036	Interventi per la riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche
		KTM08-P3-b038	Applicazione delle Linee guida statali applicabili al FEASR per la definizione di criteri omogenei per regolamentare le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo.
		KTM08-P3-b039	Mappatura dell'efficienza dell'uso irriguo e individuazione dei target di risparmio e/o incremento dell'efficienza alle diverse scale territoriali (corpo idrico, schema/consorzio irriguo, sottobacino, distretto)
		KTM08-P3-b041	Attuazione dei Piani per la riduzione dei prelievi per il raggiungimento dei target ai diversi livelli territoriali per garantire l'obiettivo di risparmio idrico definito dal Piano di Bilancio Idrico a scala distrettuale - Settore irriguo
		KTM08-P3-c003	Azioni strutturali per il miglioramento del sistema irriguo ai fini del risparmio e dell'uso efficiente della risorsa idrica
13- Misure di tutela dell'acqua potabile (ad esempio istituzione di zone di salvaguardia, fasce tampone, ecc)	P1 Depurazione	KTM13-P1-a044	Disciplina per la definizione e gestione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano
		KTM13-P1-b046	Definizione a scala di maggior dettaglio delle aree di ricarica degli acquiferi profondi ai fini della protezione delle acque destinate al consumo umano
	P3 Bilancio idrico	KTM13-P3-a045	Realizzazione di interventi di interconnessione di sistemi acquedottistici per ridurre vulnerabilità quali-quantitativa della fornitura potabile
14- Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza	P1 Depurazione	KTM14-P1-a053	Aumento delle conoscenze sui microinquinanti emergenti (ad es interferenti endocrini, microinquinanti organici e microplastiche) nelle acque superficiali e sotterranee
		KTM14-P1-a065	Monitoraggio delle perdite dalle reti fognarie al fine di progettare gli interventi per la loro riduzione
		KTM14-P1-b073	Aumento delle conoscenze sulla contaminazione diffusa da solventi clorurati nelle acque sotterranee
		KTM14-P1-b086	Aumento delle conoscenze sui valori di fondo antropico e/o naturale riguardo a determinate sostanze prioritarie e inquinanti specifici
		KTM14-P1-c005	Aumento delle conoscenze sui carichi di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) di vecchia e nuova generazione veicolate nei corpi idrici superficiali e sotterranei
	P1 Depurazione P2 Nitrati e Agricoltura	KTM14-P1P2-b075	Implementazione delle basi informative aggiornate, organizzate e omogenee a livello distrettuale utili alla compilazione dell'inventario delle sostanze prioritarie
		KTM14-P1P2-b085	Aumento delle conoscenze sulle pressioni e sui carichi inquinanti puntuali e diffusi e dei loro meccanismi di veicolazione nei corpi idrici superficiali e sotterranei
		KTM14-P1P2-b087	Potenziamento delle conoscenze e adeguamento dei piani di controllo alle emissioni e di monitoraggio dei corpi idrici per le sostanze prioritarie ai sensi della direttiva 2013/39/UE e D.lgs. 172/2015 per le finalità del loro inventario
	P3 Bilancio idrico	KTM14-P3-a050	Adozione di indirizzi per l'aggiornamento delle regole di gestione dei livelli/invasi dei laghi alla luce degli obiettivi richiesti dalla DQA e per la gestione delle crisi idriche anche ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici.
		KTM14-P3-a057	Potenziamento del controllo dei prelievi nelle aree di elevata criticità
		KTM14-P3-b081	Calcolo del bilancio idrico per il livello regionale, di sottobacino e di corpo idrico
	P4 Servizi ecosistemici	KTM14-P4-a047	Elaborazioni di linee guida, direttive e regolamenti per tutelare specie e popolazioni autoctone e vietare la reintroduzione, l’introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone alloctone, con azioni mirate e coordinate a l
		KTM14-P4-a048	Aumento delle conoscenze sulla rete dei canali, con particolare riferimento alle interconnessioni con la rete idrografica naturale, sia a livello topografico e idromorfologico, per individuare criticità e opportuni programmi di intervento
		KTM14-P4-a049	Applicazione dell’Indice di Qualità morfologica (IQM) per i corpi idrici fluviali in stato non elevato per la definizione dello stato morfologico

Misura Chiave (KTM)	Pilastro	Misura	Titolo Misura
		KTM14-P4-a072	Aumento delle conoscenze sull'interazione tra i corpi idrici e le aree protette Rete Natura 2000 al fine di attuare una politica coerente ed interconnessa di tutela della biodiversità.
		KTM14-P4-b084	Integrazione e aggiornamento dei dati relativi alle opere di difesa idraulica ai fini dell’analisi delle pressioni morfologiche
		KTM14-P4-b088	Monitoraggio della situazione territoriale delle scale di risalita per la fauna ittica (analisi del funzionamento delle esistenti e censimento delle necessità di riconnessione)
		KTM14-P4-c006	Attività di ricerca e monitoraggio sulle comunità acquatiche dei corpi idrici per la definizione delle comunità di riferimento per lo stato ecologico ed il mantenimento della biodiversità.
	P5 Governance	KTM14-P5-a059	Integrazione e miglioramento delle reti esistenti per il monitoraggio ambientale e per la valutazione dell'efficacia del Piano di gestione
		KTM14-P5-a061	Predisposizione dello schema Direttore delle informazioni e delle conoscenze del distretto idrografico del fiume Po (Integrazione Sistemi informativi a scala di distretto e aggiornamento dei quadri conoscitivi)
15- Misure per la graduale eliminazione delle emissioni, degli scarichi e perdite di sostanze pericolose prioritarie o per la riduzione delle emissioni, scarichi e perdite di sostanze prioritarie.	P1 Depurazione	KTM15-P1-b092	Miglioramento delle performance analitiche ai fini dell'adeguamento dei LOQ per la determinazione di sostanze prioritarie e di sostanze emergenti
		KTM15-P1-b093	Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose di cui alla direttiva 2012/18/UE
		KTM15-P1-b094	Disciplina degli scarichi contenenti le sostanze prioritarie di cui alla direttiva 2013/39/UE
18- Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi delle specie esotiche invasive e malattie introdotte	P4 Servizi ecosistemici	KTM18-P4-b096	Interventi per il contenimento di specie animali (es. siluro) e vegetali invasive, con azioni coordinate a livello di bacino
20- Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi della pesca e dello sfruttamento / rimozione di piante e animali	P4 Servizi ecosistemici	KTM20-P4-b097	Monitoraggio degli stock ittici e individuazione degli sforzi massimi di pesca sostenibili
21- Misure per prevenire o per controllare l’inquinamento da aree urbane e dalle infrastrutture viarie e di trasporto	P1 Depurazione	KTM21-P1-a098	Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia in ambito urbano ed industriale e delle acque di sfioro delle reti fognarie miste
		KTM21-P1-b099	Disciplina e indirizzi per la gestione del drenaggio urbano
23- Misure per la ritenzione naturale delle acque	P4 Servizi ecosistemici	KTM23-P4-b100	Potenziare la capacità di espansione delle piene nelle aree di pertinenza fluviale
24- Adattamento ai cambiamenti climatici	P3 Bilancio idrico	KTM24-P3-b102	Predisposizione del Piano di Gestione delle Siccità a livello di Distretto (Siccidrometro e Direttiva Magre) e sua applicazione a livello regionale e territoriale da parte dei fornitori dei principali Servizi Idrici
	P6 Cambiamenti climatici	KTM24-P6-c010	Definizione di criteri finalizzati a rafforzare l'integrazione nella pianificazione territoriale e di settore delle politiche perseguire dal PNACC in termini di interventi green, blue e grey, di cui all'Al. 1 del D.D. n. 117 del 15.04.2021 (MiTE- Dir.
26- Rafforzamento della Governance di distretto	P2 Nitrati e Agricoltura	KTM26-P2-c011	Accordi istituzionali e protocolli d'intesa per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
	P4 Servizi ecosistemici	KTM26-P4-a109	Implementazione degli strumenti di gestione della Rete Natura 2000 (Misure di conservazione, Piani di Gestione, Obiettivi di conservazione)
	P5 Governance	KTM26-P5-a105	Tutela dei paesaggi fluviali attraverso azioni specifiche di integrazione con i Piani paesaggistici regionali e altri strumenti di pianificazione che concorrono a tutelare il paesaggio
		KTM26-P5-a107	Contratti di fiume, lago, zona umida e delta
		KTM26-P5-a108	Informazione, educazione e formazione sui contenuti e sull'attuazione del Piano
	P2 Nitrati e Agricoltura	KTMyy-P2-a112	Applicazione delle misure nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) [specificare tipologia di sottomisura ai sensi del Reg. UE 808/2014]